

1166704-2-C

*Call Customer Care Center to order replacement parts.
**Finish/color code must be specified when ordering.
Retain this document for future servicing.
Record model number from box for reference.


Model Number: _____

USA/Canada: 1-800-STERLING (1-800-783-7546)
México: 001-877-680-1310 SterlingPlumbing.com


- WARNING: Risk of serious injury.** Damage prior to installation can result in glass shattering. Inspect the glass and all parts for damage before installation.
- WARNING: Risk of serious injury.** Improper installation can result in glass shattering. Follow all installation instructions.
- WARNING: Risk of serious injury.** Do not cut tempered glass. Tempered glass will shatter if cut.
- WARNING: Risk of serious injury.** Shower door and side panels can shatter. Regularly inspect the glass and all parts for damage, missing, or loose parts.
- WARNING: Risk of serious injury.** Always wear safety glasses while cutting and drilling.

NOTICE: Do not touch the edges of the tempered glass with tools or any other hard objects. Do not set the unframed tempered glass directly on the floor or any hard surface.
IMPORTANT! Leave this manual for the end user.
Read these instructions before installing or using this product.
IMPORTANT! Do not cut the top track the same length as the bottom track. Walls must be within 3/8" (10 mm) of plumb.
Cover the drain with tape to avoid loss of small parts.
Follow the silicone sealant manufacturer's instructions for application and curing time.
For care and cleaning and other information; visit www.sterlingplumbing.com/care-and-cleaning.


Required Tools

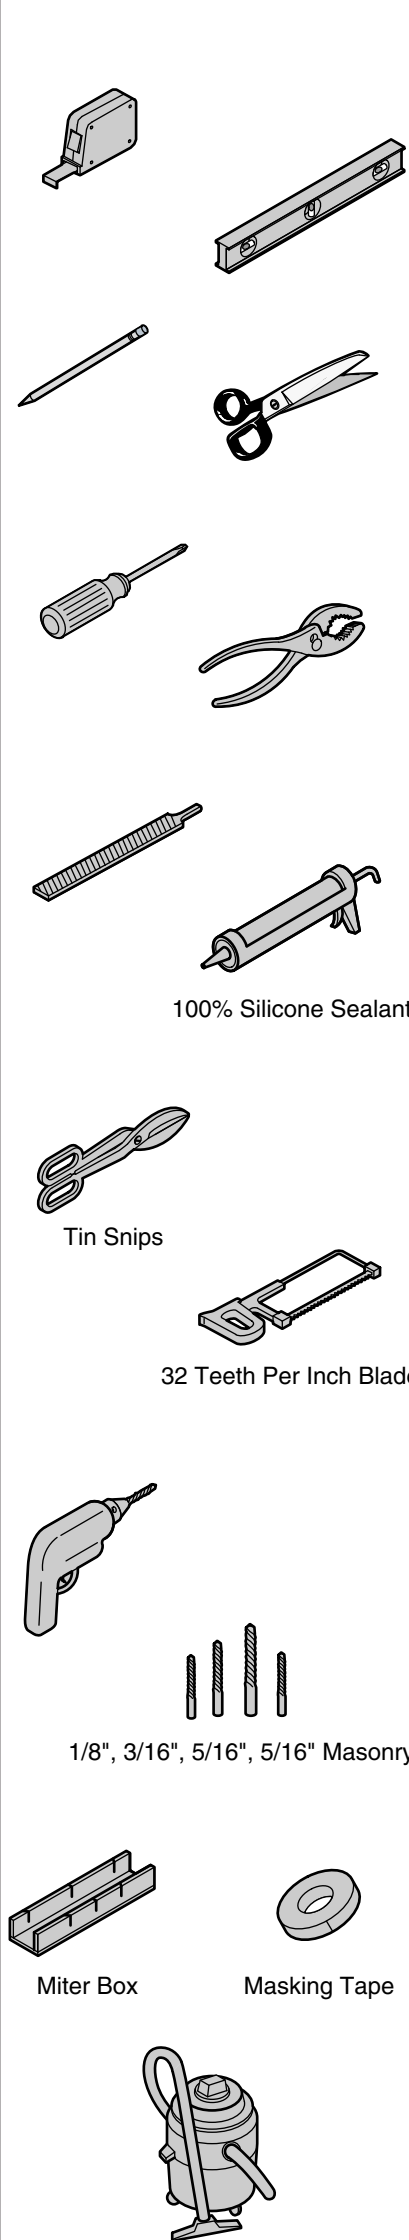


Parts Identification

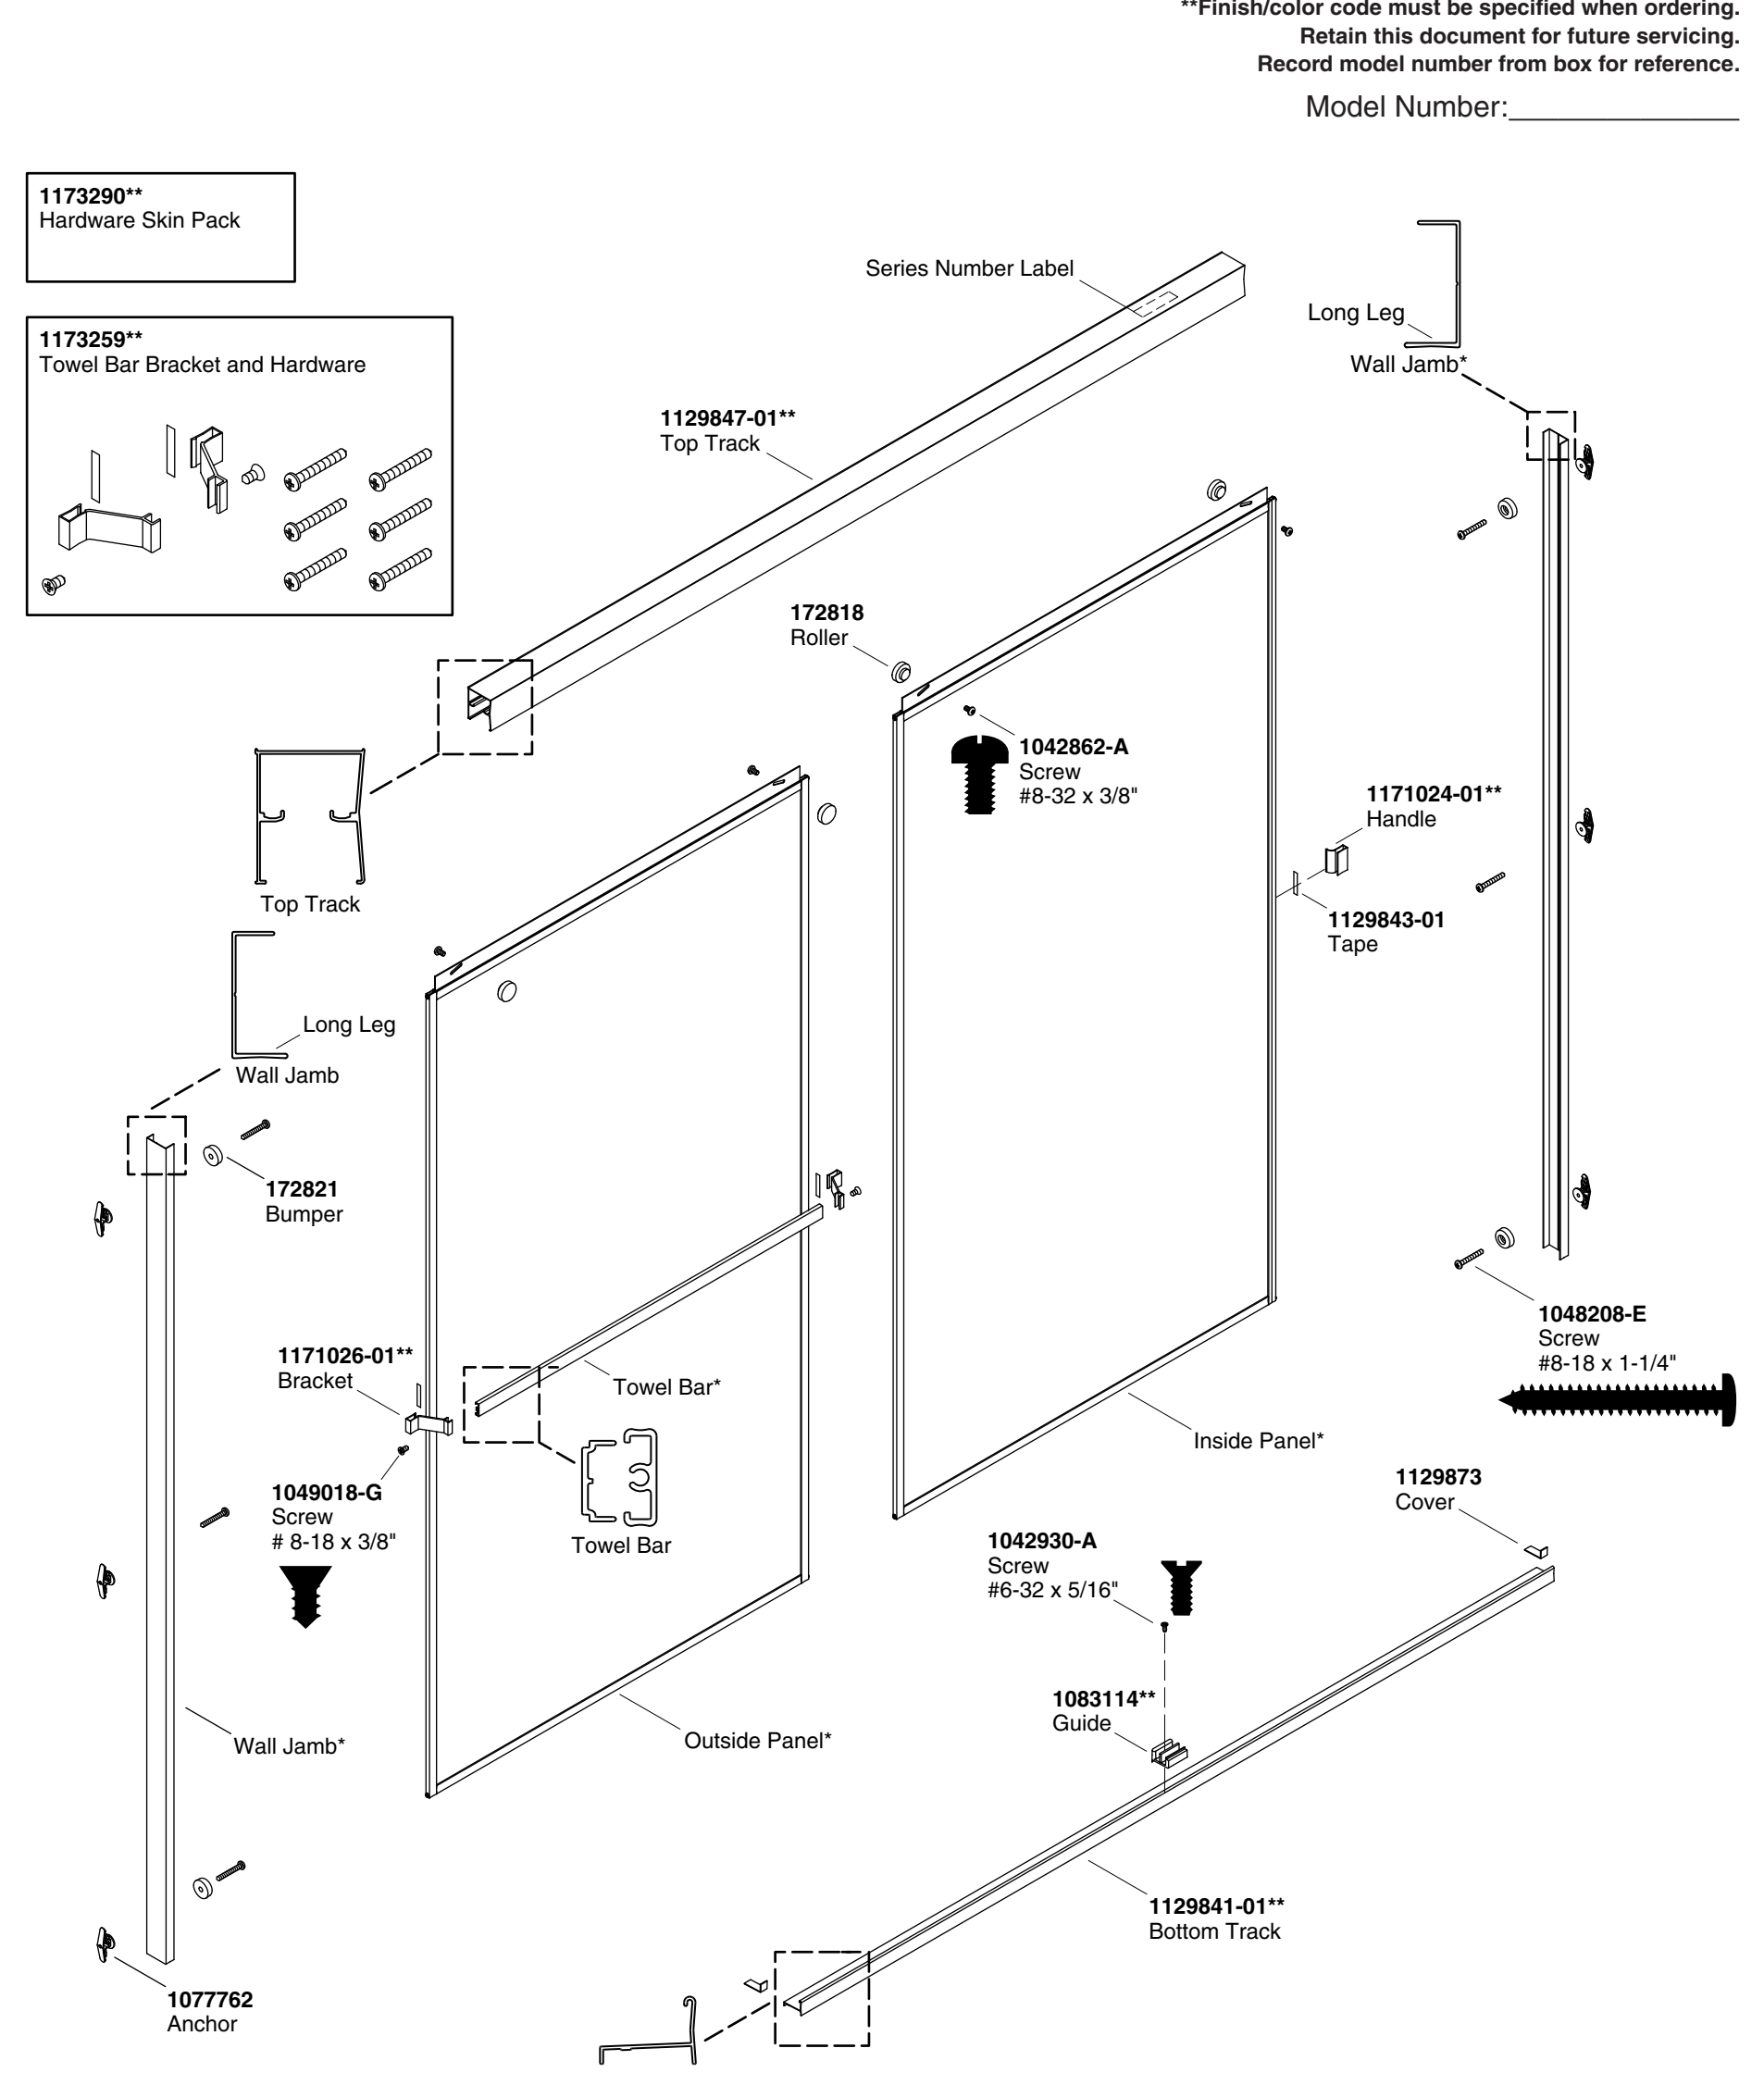


1 Measure distance "A." Subtract 1/8" (3 mm) from "A" and cut the bottom track.

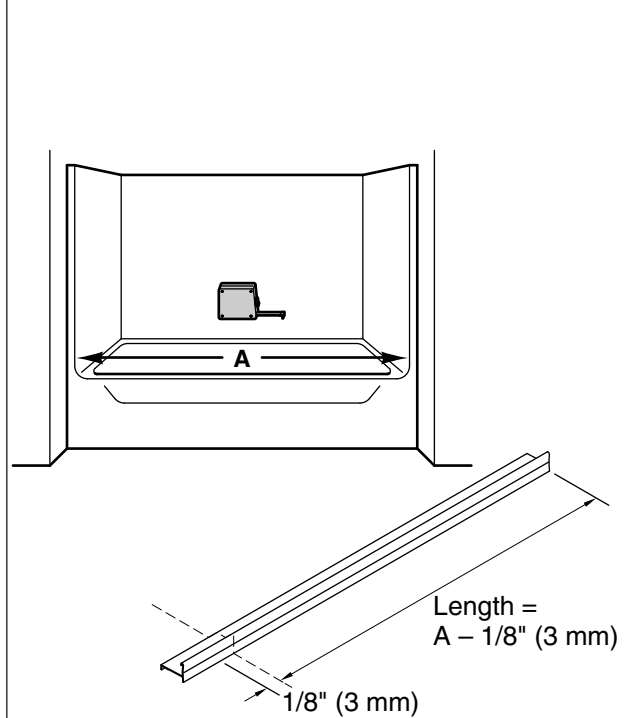


2 File the bottom track edges to fit curved corners of the shower or bath unit.

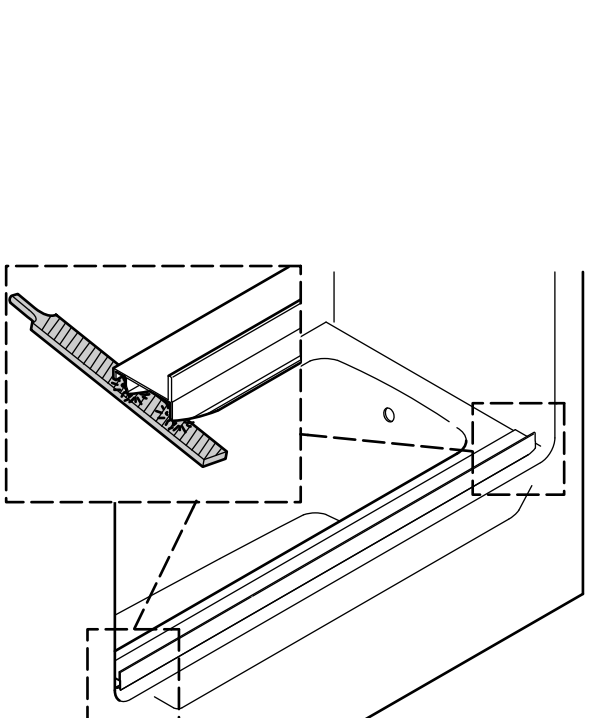


3 Measure and mark the exact center of the bottom track. Center the guide and mark the hole.

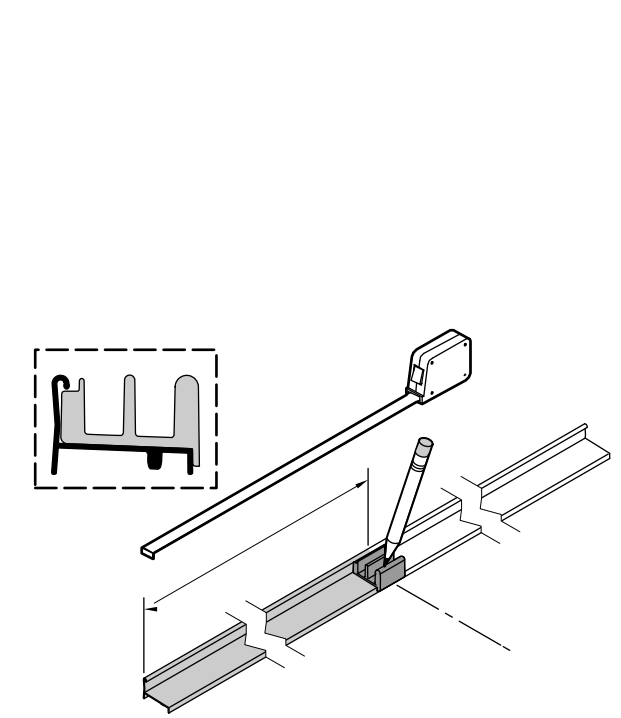


4 Drill a 1/8" hole at the marked location and attach the guide with a #6-32 x 5/16" flathead screw.

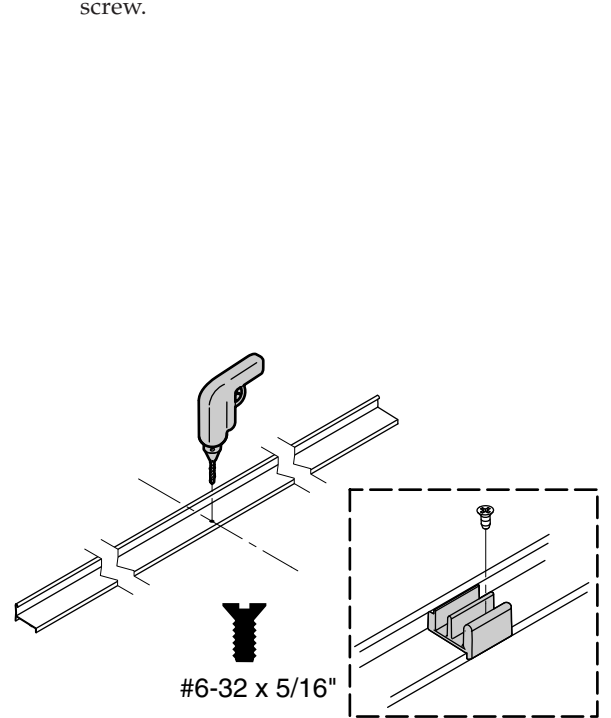


5 Center the bottom track on the ledge with the leg to the outside. Tape in place and mark the position.

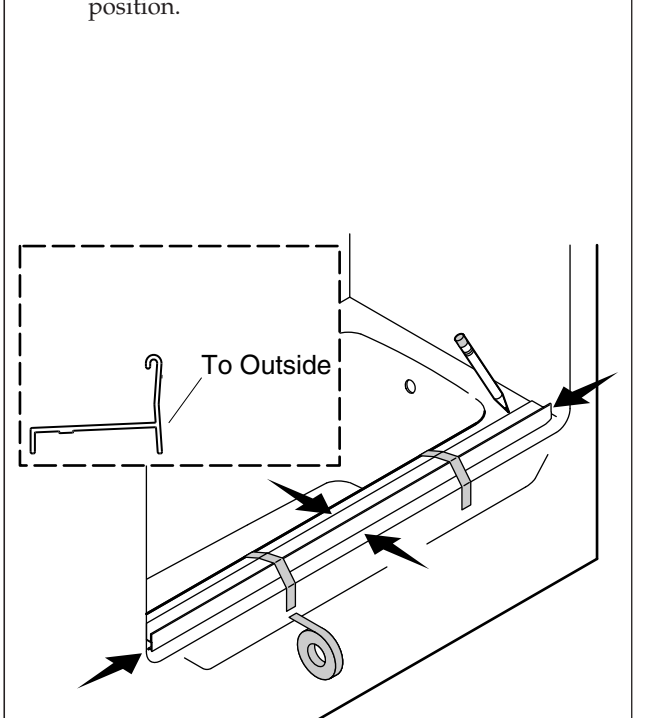


6 Position the wall jamb with the "groove" side up. Drill a 3/16" hole 3" (76 mm) from each end and one in the center between the two holes.

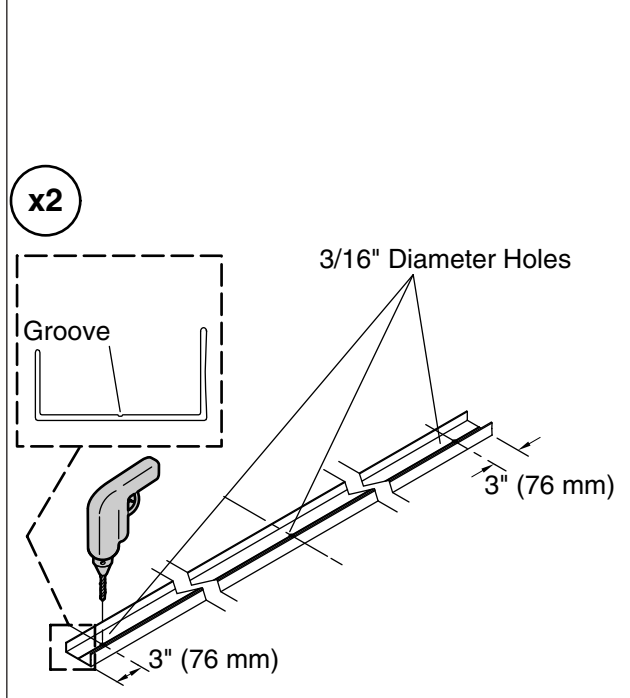


7 Position the wall jambs over the bottom track. Snip/file bottom edges for a snug fit.

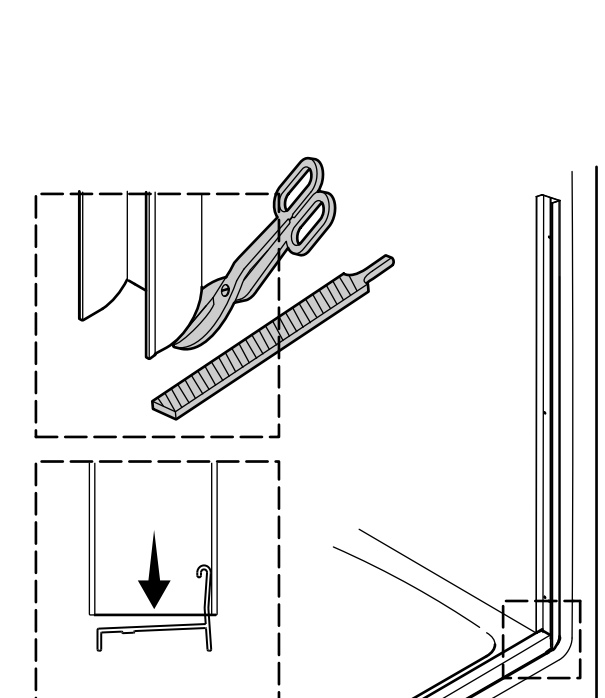


8 Plumb both wall jambs. Mark the screw holes.

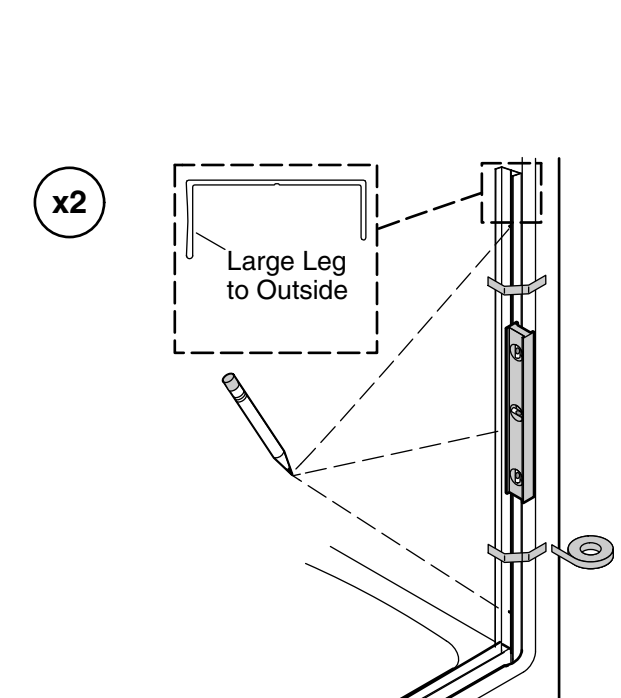


9 Drill 5/16" holes and insert the anchors.

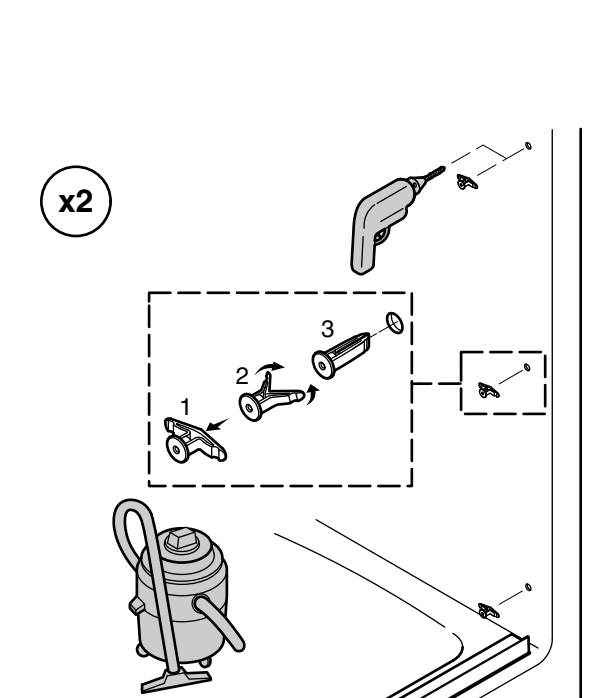

10 Secure both wall jambs with screws. Attach a bumper to the top and bottom location.

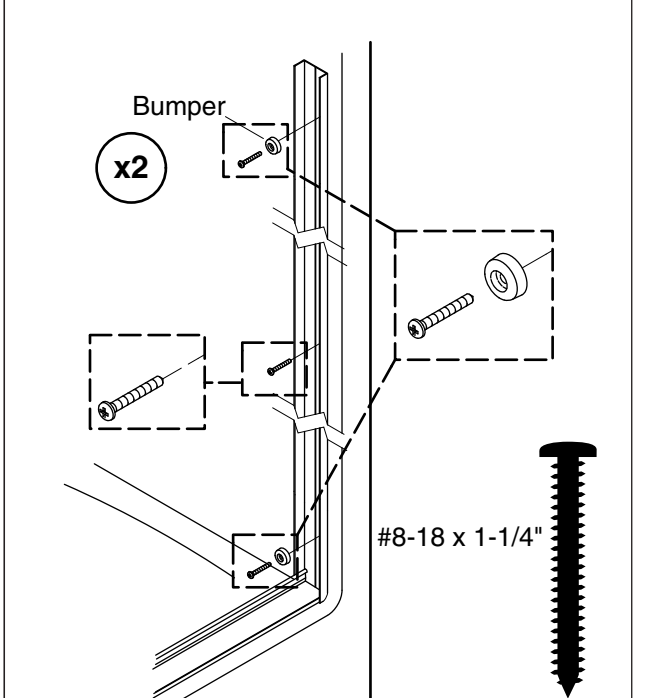

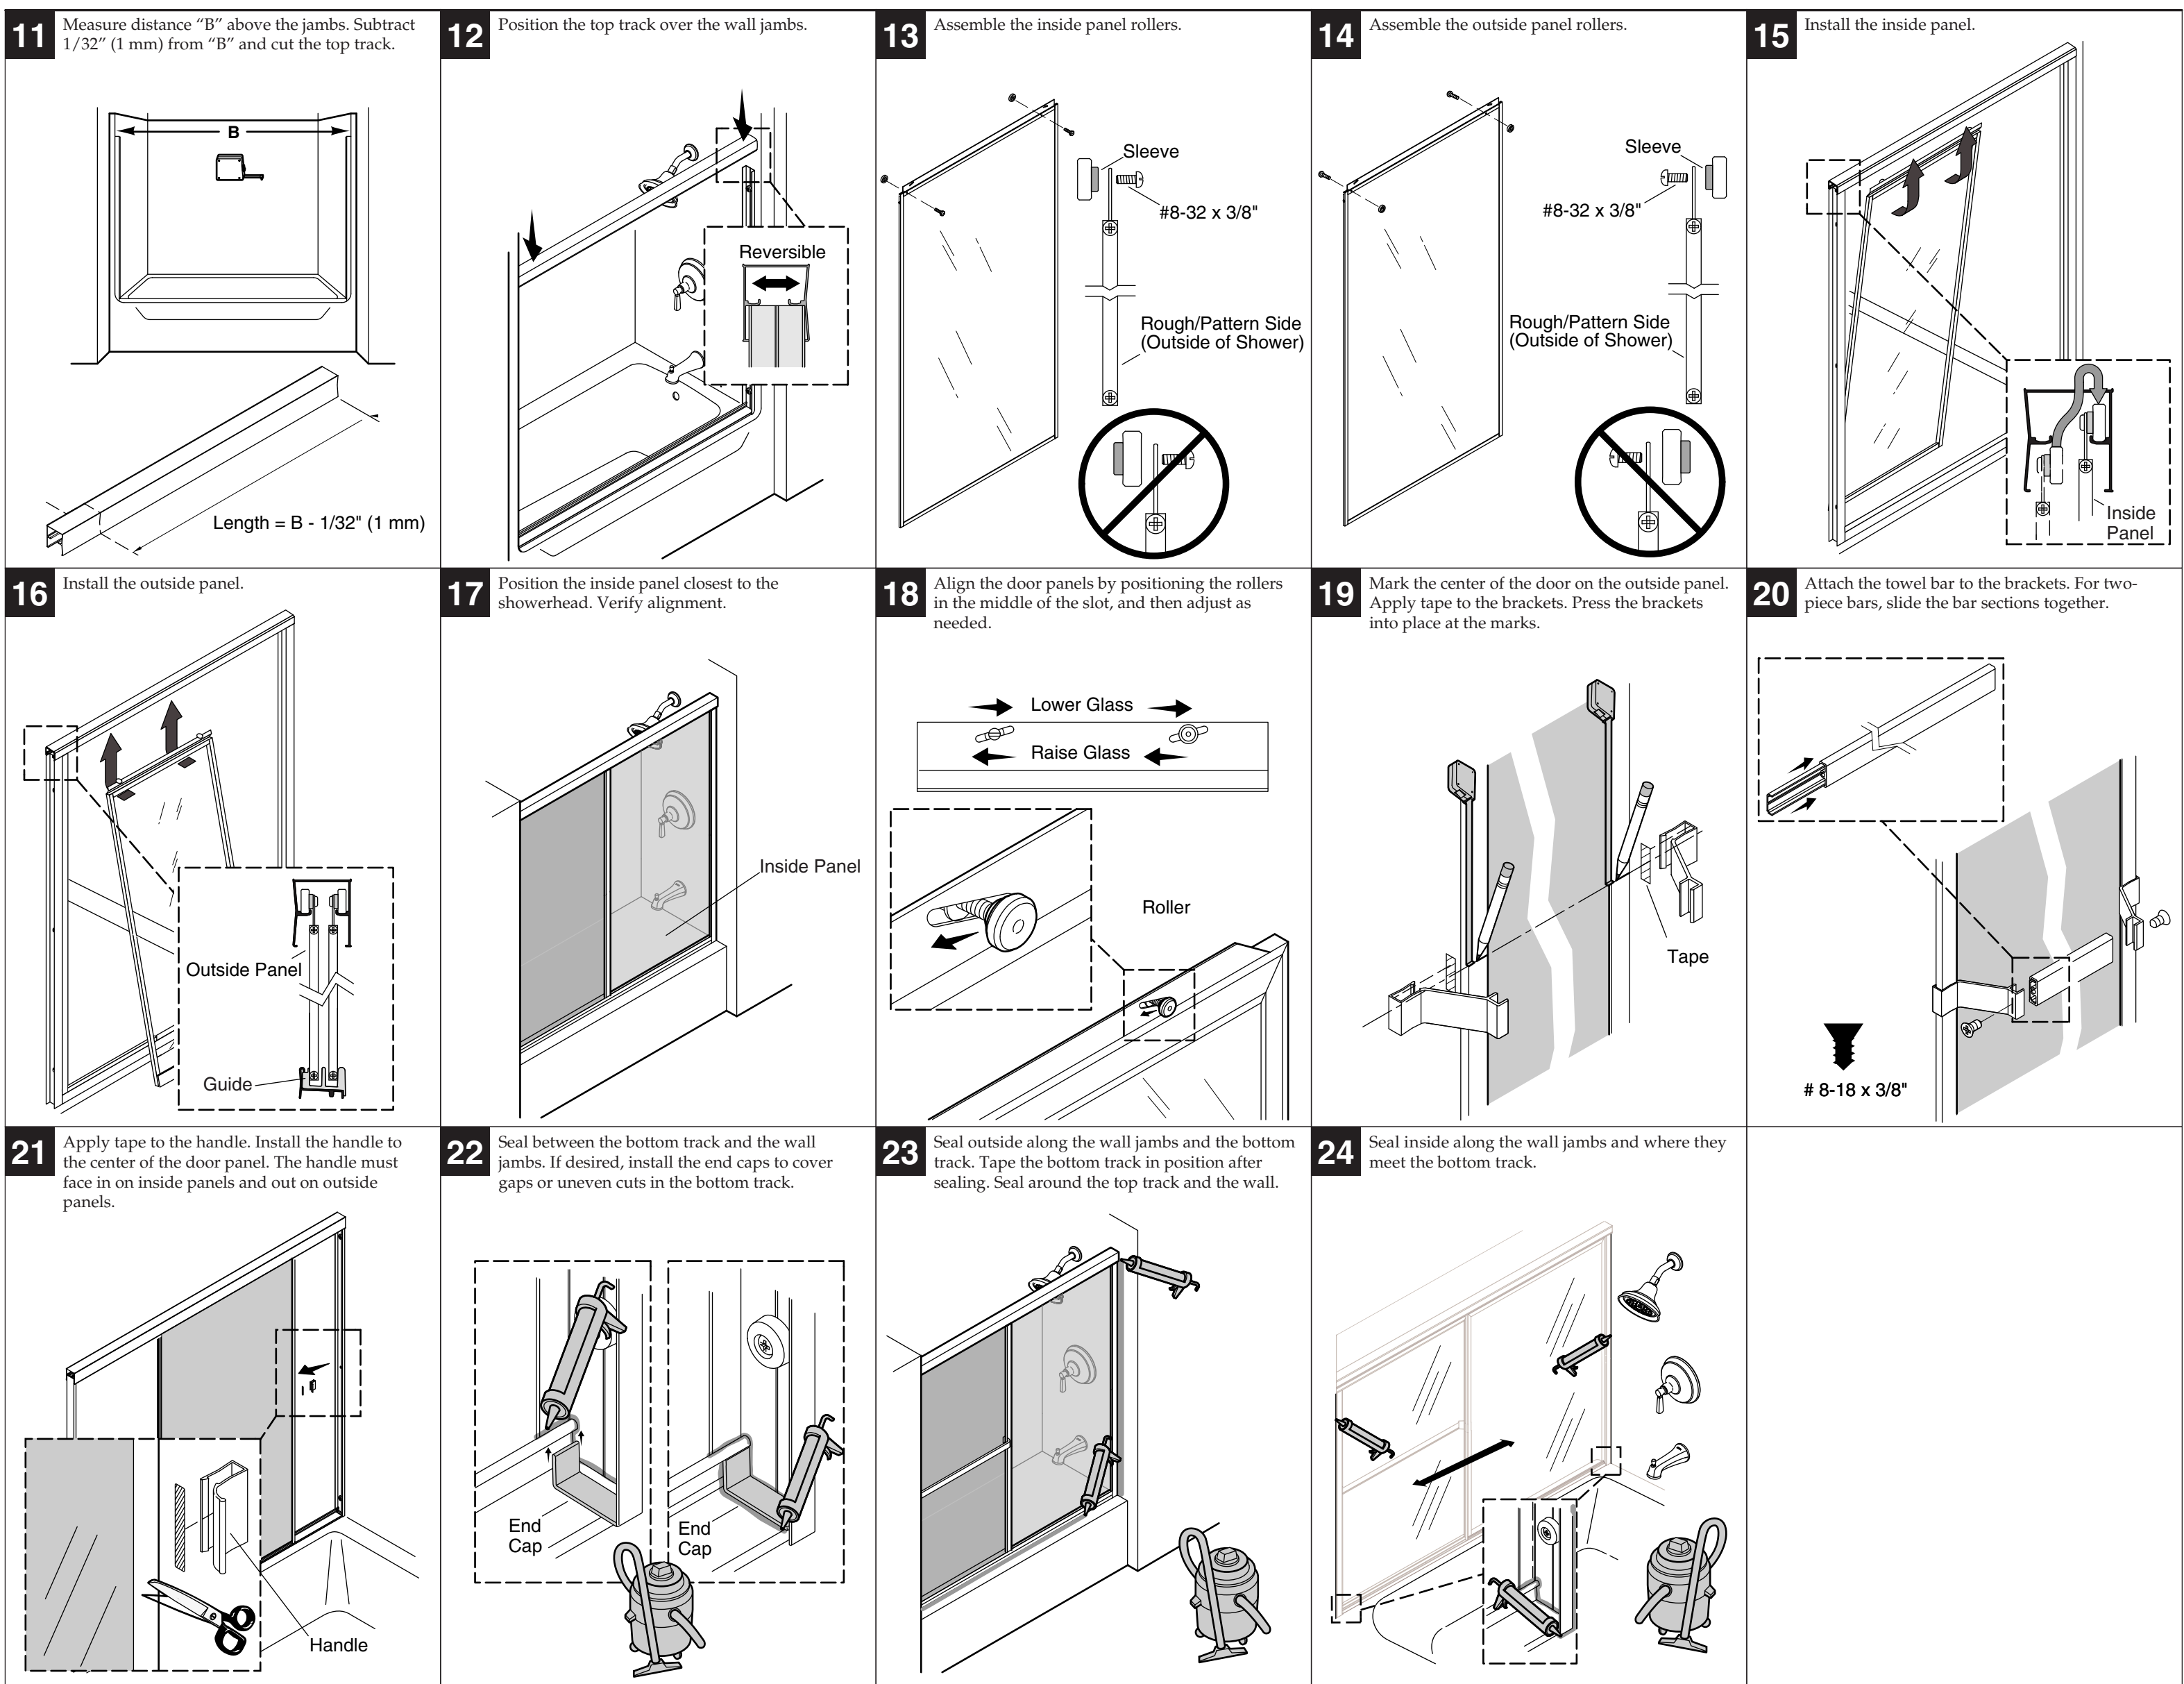


Troubleshooting

Symptom: Alignment	Recommended Action
1. Top of door panel is tilted away from the wall.	A. Remove the door panel from the top track and lower the roller that is closest to the wall. See step 18.
2. Bottom of door panel is tilted away from the wall.	A. Remove the door panel from the top track and raise the roller that is closest to the wall. See step 18.
3. Door panel does not touch bumper.	A. Determine whether door panel top or bottom is closer to the wall, and then adjust the roller closest to the wall.
Symptom: Alignment	Recommended Action
1. Miscut or skewed cut bottom track.	A. Position the end cap over the skewed or miscut end of the bottom track and seal. See step 22.
Symptom: Water Leaks	Recommended Action
1. Water leak between panels.	A. When showering, make sure the inside panel is against the showerhead wall.
2. Water leak between the wall jamb and door panel.	A. Adjust the door panel to line up with the wall jamb.
3. Water leak under the bottom track.	A. Check for proper silicone sealant application. See steps 22, 23, and 24. Apply more silicone sealant in leak location.
Symptom: Operation (open/close)	Recommended Action
1. Outside panel is difficult to move.	A. Ensure a gap exists between the bottom track and the door panel. If there is no gap, lower the rollers in the slots. B. Ensure the panel is properly engaged over the bottom track. See step 16 and 18. C. Ensure the rollers are properly installed. See step 18. D. Clean any debris in the top track groove.
2. Inside panel difficult to move.	A. Ensure a gap exists between the bottom track and the door panel. If there is no gap, lower the rollers in the slots. B. Ensure the rollers are properly installed. See step 18. C. Clean any debris in the top track groove.

STERLING® Warranty – Bath and Shower Doors
 5-Years Limited
 SP2375 5100 Series 5300 Series 5400 Series 6300 Series 6500 Series
 3-Years Limited
 1500 Series 1900 Series 2200 Series 4600 Series 4700 Series 4800 Series 4900 Series 5900 Series
 1-Year Limited
 500 Series 600 Series 660 Series 670 Series 690 Series 950 Series 2300 Series 3100 Series
 Based on the classification specified above, STERLING bath and shower doors are warranted to be free of manufacturing defects within the time of the specified model's limited warranty from date of sale.
 Kohler Co. will, at its election, repair, rectify or replace a fixture when inspection by Kohler Co. discloses any such defects occurring in normal usage within the time period of coverage stated above. Kohler Co. is not responsible for removal or installation costs where replacement is indicated. Damages due to improper handling, installation or maintenance are not considered manufacturing defects and are not covered by this warranty. This warranty is valid for the original, consumer purchaser only.
 To obtain warranty service, contact Sterling, either through your plumbing contractor, home center, wholesaler or dealer, or by calling or writing Sterling, Consumer Services, 444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044, 1-800-783-7546.
TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ALL IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE HEREBY DISCLAIMED. KOHLER CO. AND SELLER HEREBY DISCLAIM ANY LIABILITY FOR SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from state/province to state/province.
This is the exclusive written warranty for Kohler Co.

1166704-2-C

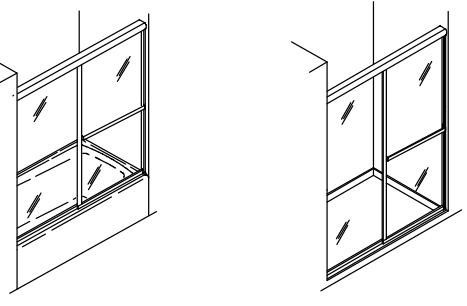

É.-U./Canada: 1-800-STERLING (1-800-783-7546)
Mexique: 001-877-680-1310 SterlingPlumbing.com

AVERTISSEMENT: Risque de blessures graves. Des dommages avant l'installation peuvent entraîner des éclatements de verre. Inspecter le verre et toutes les pièces pour y rechercher des dommages avant l'installation.

AVERTISSEMENT: Risque de blessures graves. Une installation incorrecte peut entraîner des éclatements de verre. Suivre toutes les instructions d'installation.

AVERTISSEMENT: Risque de blessures graves. Ne pas couper le verre trempé. Le verre trempé éclate lorsqu'il est coupé.

AVERTISSEMENT: Risque de blessures graves. La porte de la douche et les panneaux latéraux peuvent éclater. Inspecter régulièrement le verre et toutes les pièces pour y rechercher des dommages, ou des pièces manquantes ou desserrées.

AVERTISSEMENT: Risque de blessures graves. Toujours porter des lunettes de sécurité pendant la découpe et le perçage.

AVIS: Ne pas toucher les bords du verre trempé avec des outils ou d'autres objets durs. Ne pas poser le verre trempé non encadré directement sur le plancher ou sur une surface dure.

IMPORTANT! Laisser ce manuel pour l'utilisateur final.

Lire ces instructions avant d'installer ou d'utiliser ce produit.

IMPORTANT! Ne pas couper le rail supérieur à la même longueur que le rail inférieur.


Les murs doivent être compris dans un espace de 3/8" (10 mm) de l'aplomb. Couvrir l'écoulement avec du ruban adhésif pour éviter de perdre les petites pièces.

Suivre les instructions du fabricant du mastic à la silicone en ce qui concerne l'application et le temps de prise.

Pour tout renseignement sur l'entretien et le nettoyage et pour toute autre information, visiter

www.sterlingplumbing.com/care-and-cleaning.








Outils requis

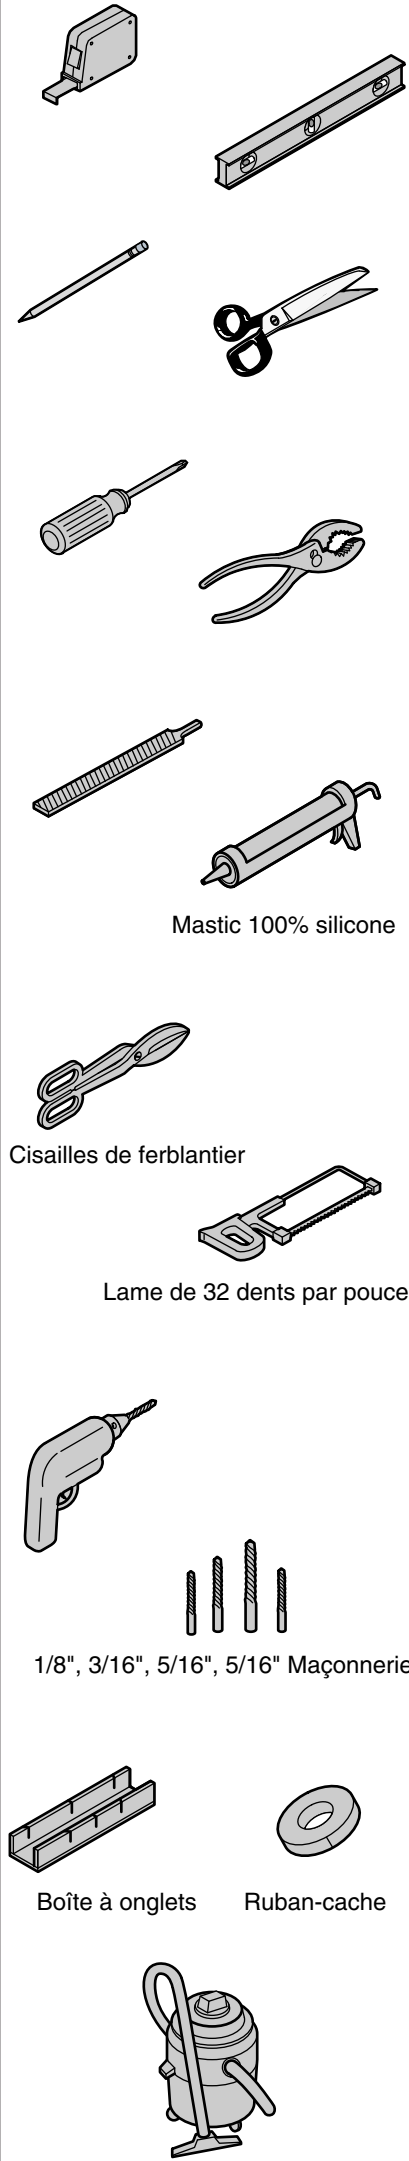

Identification des pièces

1173290**
Emballage moulant de visserie


1173259**
Support et visserie de porte-serviettes

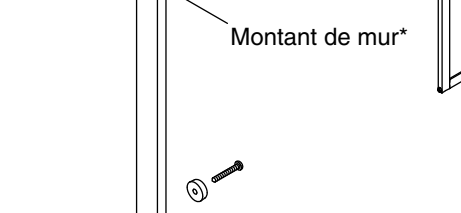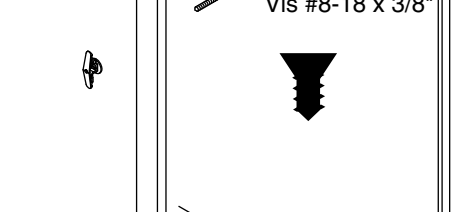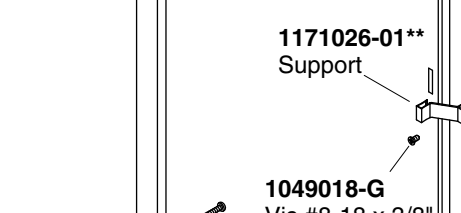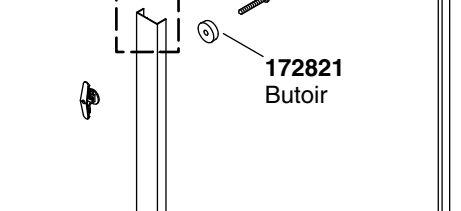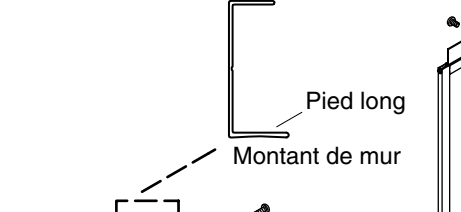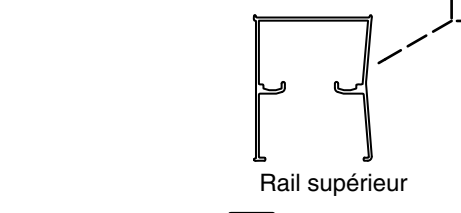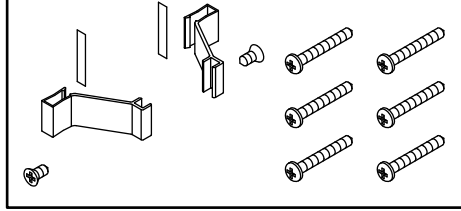


*Appeler le service d'assistance à la clientèle pour commander des pièces de rechange.
**Les codes de finition et/ou de couleur doivent être fournis au moment de la commande.
Conservé ce document pour référence.

Noter le numéro de modèle sur le carton d'emballage à titre de référence.


N° du modèle: _____

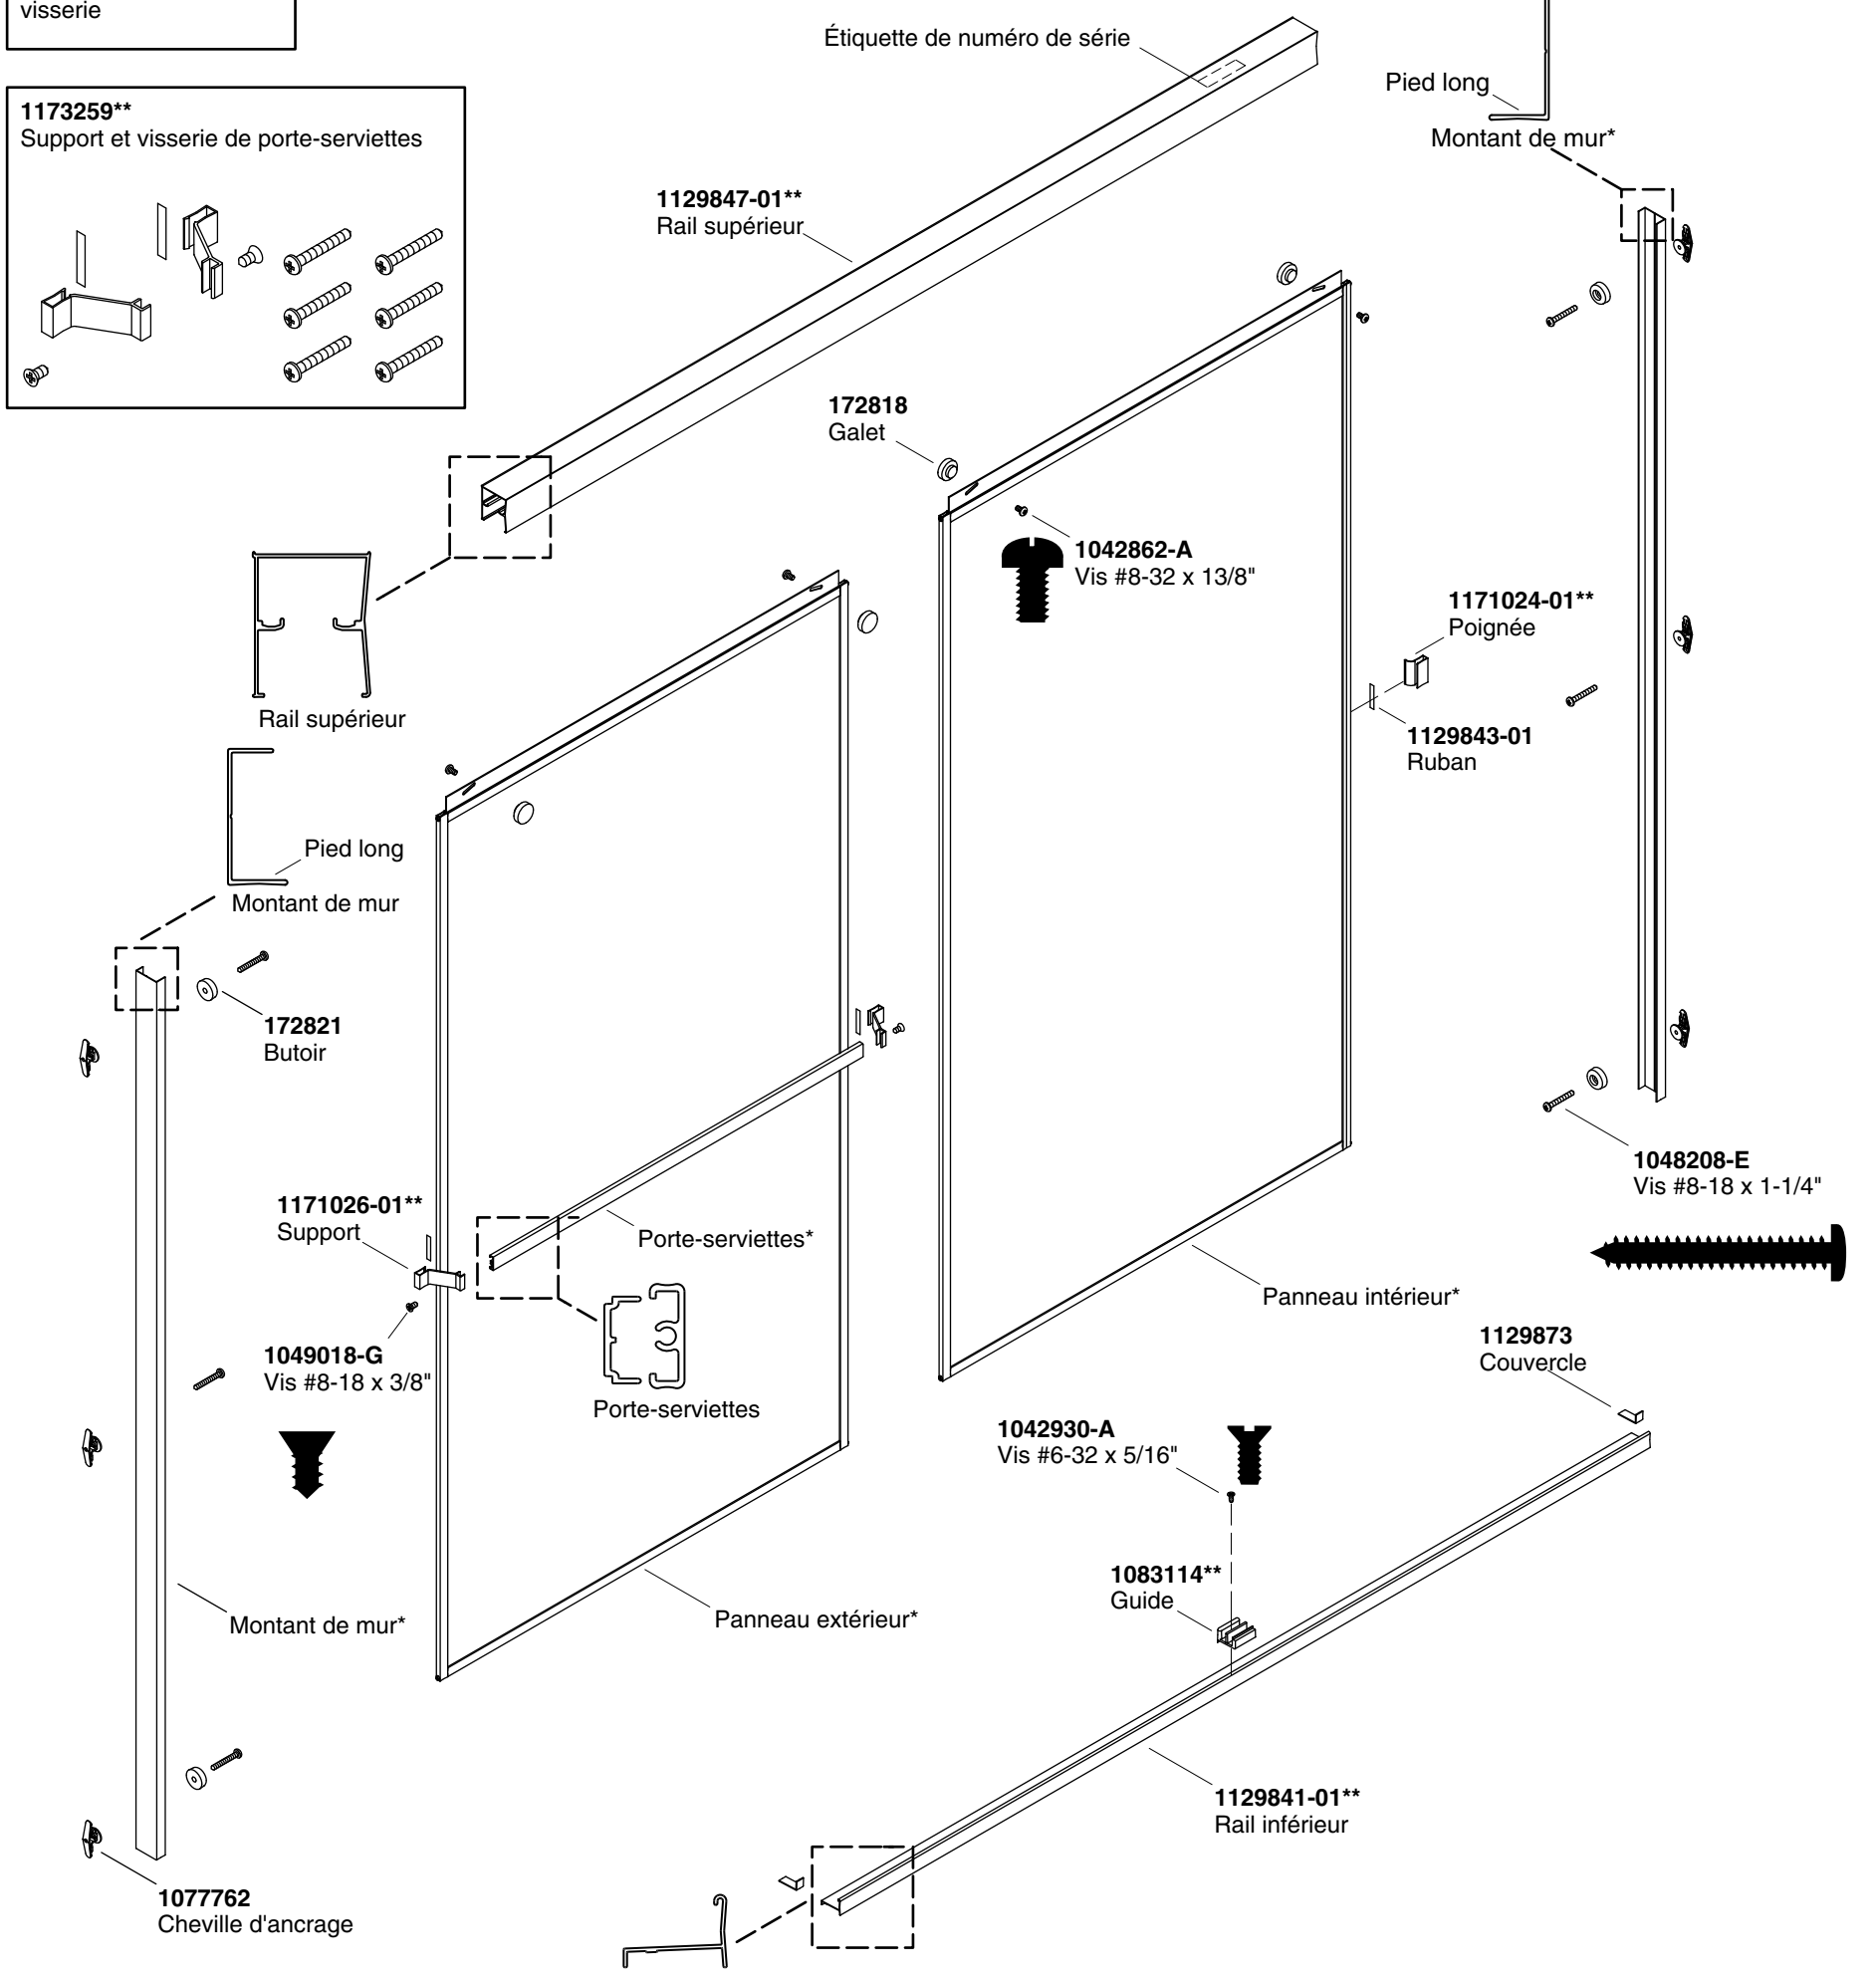


1 Mesurer la distance "A." Soustraire 1/8" (3 mm) de "A" et couper le rail inférieur.

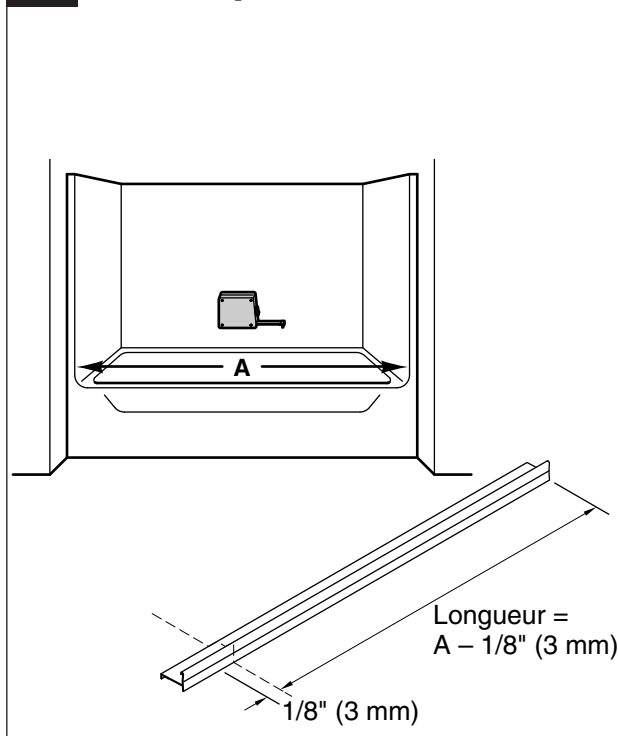


2 Limer les bords du rail inférieur pour adapter les coins courbés de l'unité de la douche ou de la baignoire.

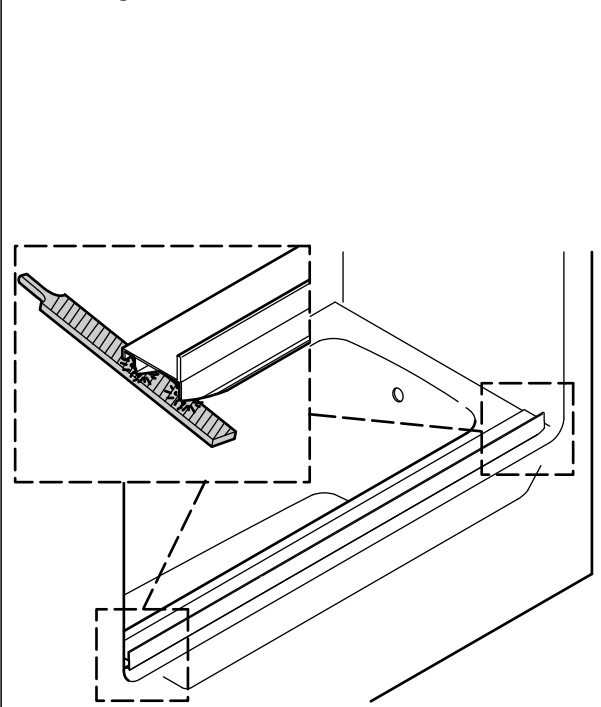


3 Mesurer et marquer le centre exact du rail inférieur. Positionner le guide et marquer l'emplacement du trou.

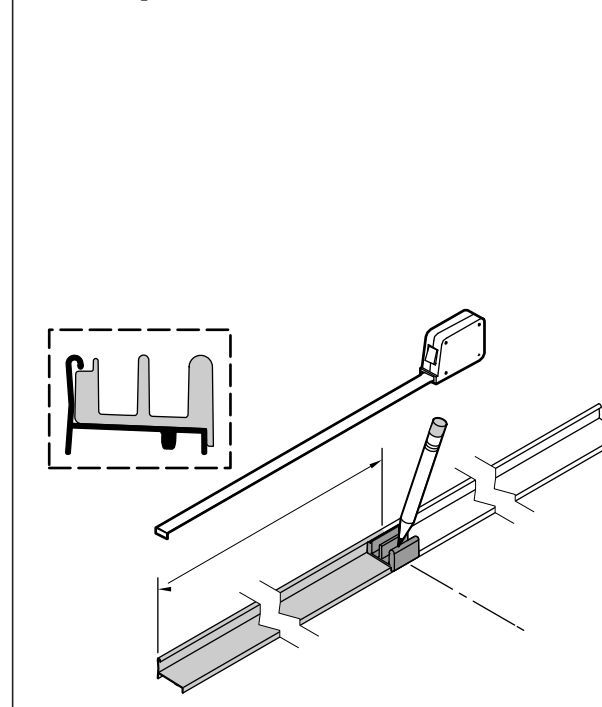


4 Percer un trou de 1/8" à l'emplacement marqué et attacher le guide avec une vis à tête plate #6-32 x 5/16".

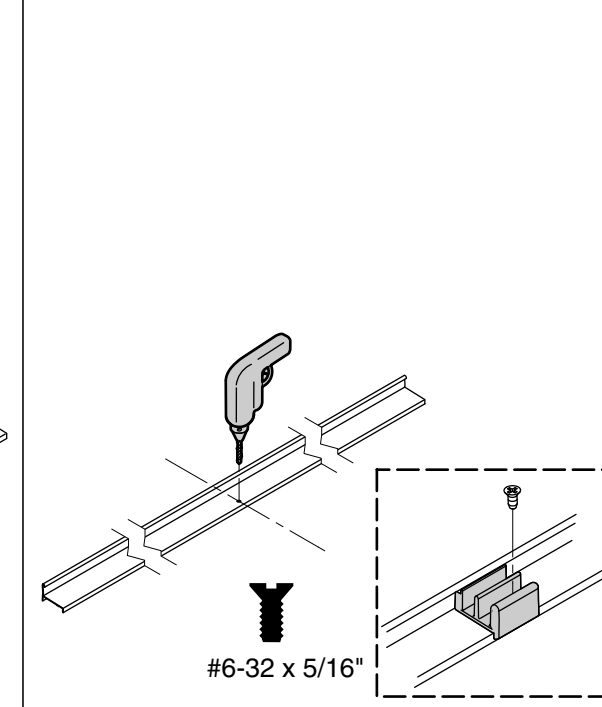


5 Centrer le rail inférieur sur le rebord avec le pied dirigé vers l'extérieur. Fixer en place avec du ruban adhésif et marquer l'emplacement.

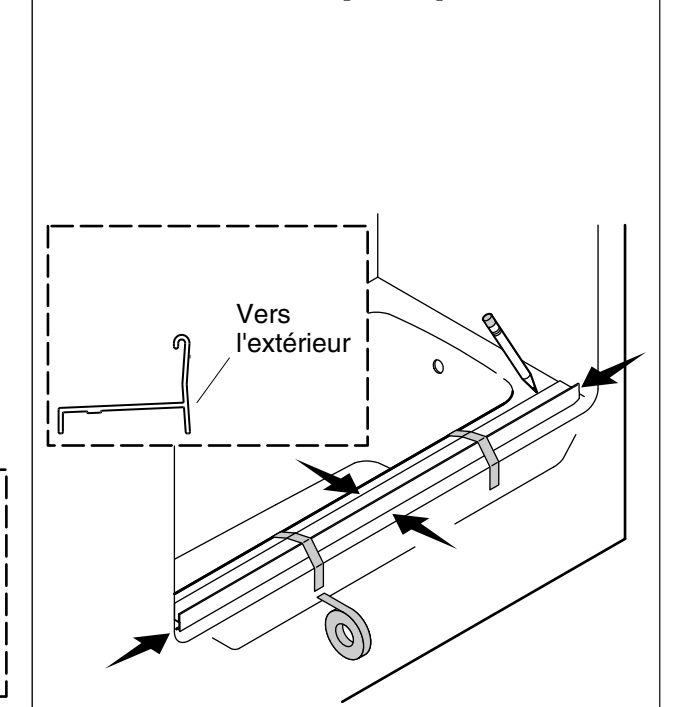


6 Positionner le montant de mur avec le côté "rainure" tourné vers le haut. Percer un trou de 3/16" à 3" (76 mm) de chaque extrémité et un trou dans le centre entre les deux trous.

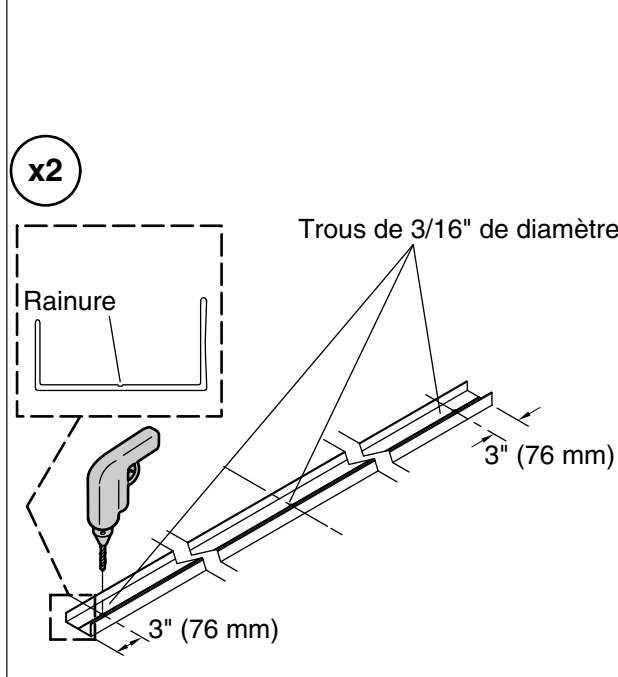


7 Positionner les montants de mur par-dessus le rail inférieur. Pincer/limer les bords inférieurs pour assurer un ajustement serré.

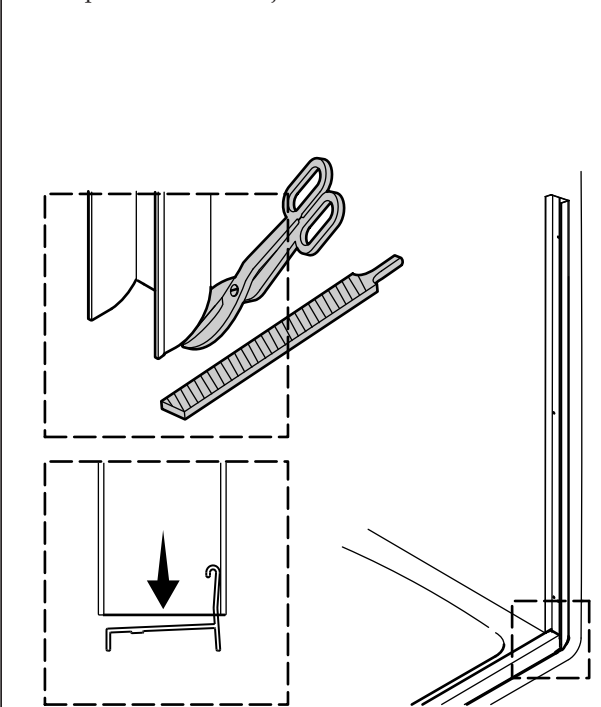


8 Mettre les deux montants de mur d'aplomb. Marquer les trous de vis.

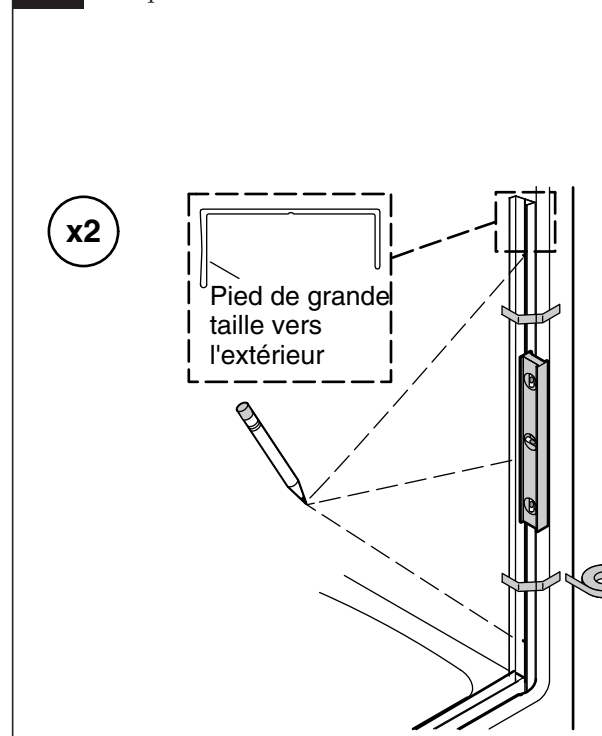


9 Percer des trous de 5/16" et insérer les chevilles d'ancrage.

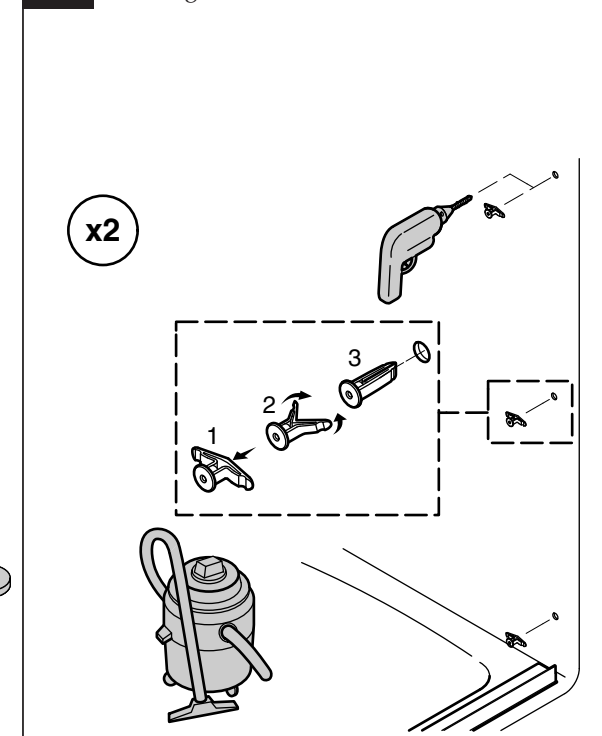

10 Sécourir les deux montants de mur avec des vis. Fixer une butée sur les emplacements supérieur et inférieur.

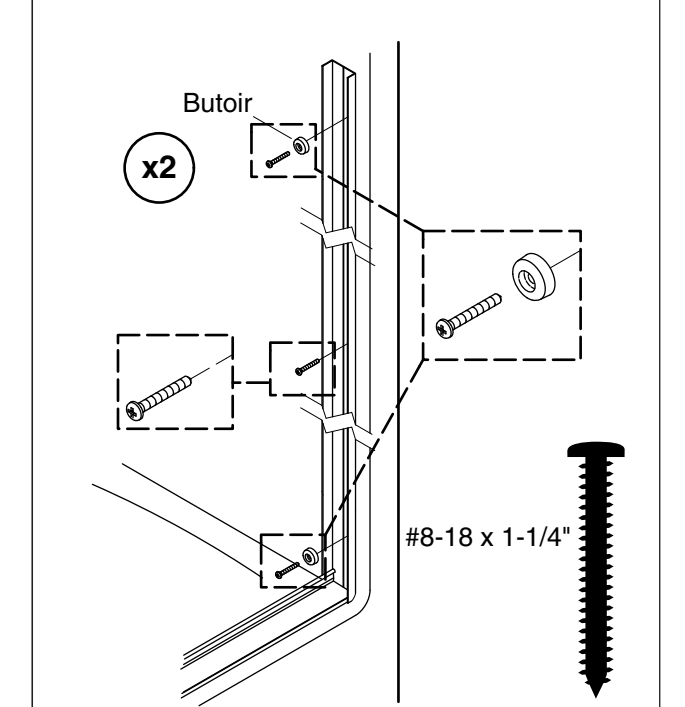

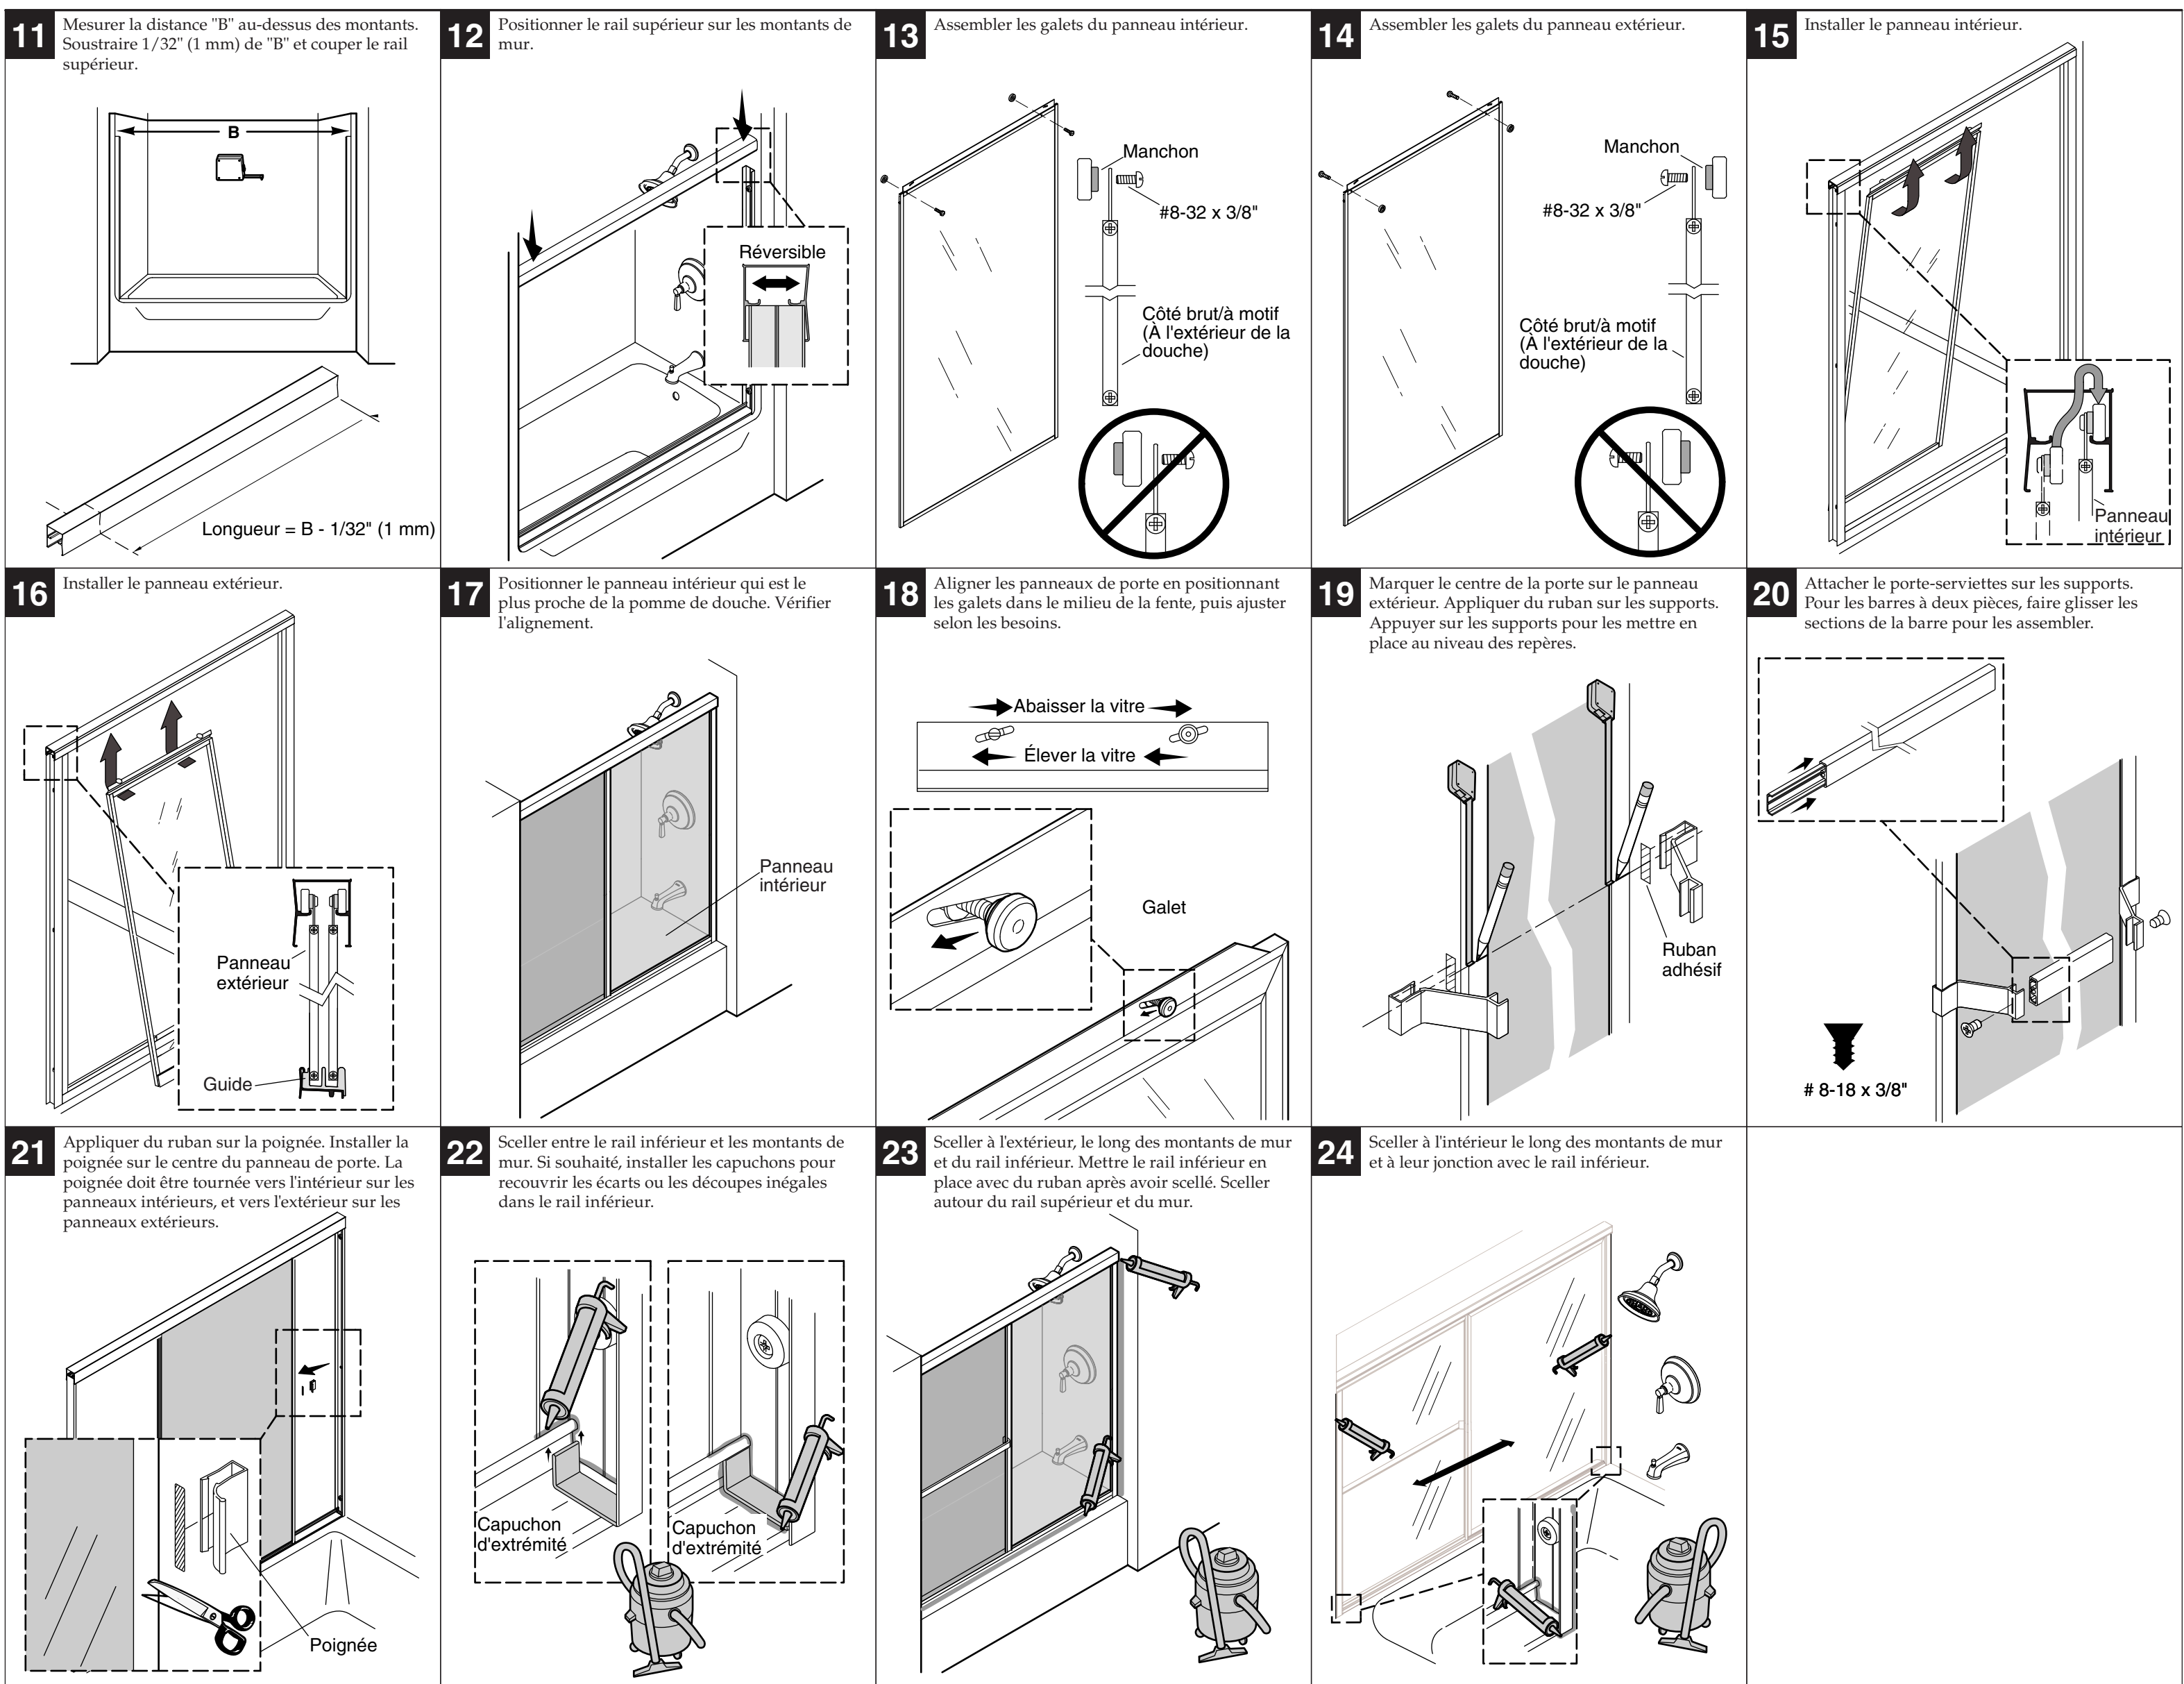

Dépannage

Symptôme: Alignement	Action recommandée
1. Le haut du panneau de porte est incliné dans la direction opposée au mur.	A. Retirer le panneau de la porte du rail supérieur et abaisser le galet qui est le plus proche du mur. Voir l'étape 18.
2. Le bas du panneau de porte est incliné dans la direction opposée au mur.	A. Retirer le panneau de la porte du rail supérieur et élever le galet qui est le plus proche du mur. Voir l'étape 18.
3. Le panneau de la porte ne touche pas le butoir.	A. Déterminer si le haut ou le bas du panneau de porte est le plus proche du mur, puis ajuster le galet qui est le plus proche du mur.
Symptôme: Alignement	Action recommandée
1. Rail inférieur mal coupé ou asymétrique.	A. Positionner le capuchon par-dessus l'extrémité asymétrique ou mal coupée du rail inférieur et sceller. Voir l'étape 22.
Symptôme: Présence de fuites d'eau	Action recommandée
1. Fuite d'eau entre les panneaux.	A. Lors de la douche, s'assurer que le panneau intérieur se trouve contre le mur de la pomme de douche.
2. Fuite d'eau entre le montant de mur et le panneau de la porte.	A. Ajuster le panneau de la porte pour l'aligner sur le montant de mur.
3. De l'eau fuit sous le rail inférieur.	A. Vérifier que le mastic à la silicone est appliqué correctement. Voir les étapes 22, 23 et 24. Appliquer plus de mastic à la silicone à l'emplacement de la fuite.
Symptôme: Fonctionnement (ouverture/fermeture)	Action recommandée
1. Le panneau extérieur est difficile à déplacer.	A. S'assurer qu'il y a un espace entre le rail inférieur et le panneau de la porte. Si aucun espace n'est présent, abaisser les galets dans les fentes. B. S'assurer que le panneau est correctement engagé sur le rail inférieur. Voir les étapes 16 et 18. C. S'assurer que les galets sont installés correctement. Voir l'étape 18. D. Nettoyer tous les débris dans la rainure du rail supérieur.
2. Le panneau intérieur est difficile à déplacer.	A. S'assurer qu'il y a un espace entre le rail inférieur et le panneau de la porte. Si aucun espace n'est présent, abaisser les galets dans les fentes. B. S'assurer que les galets sont installés correctement. Voir l'étape 18. C. Nettoyer tous les débris dans la rainure du rail supérieur.

Garantie STERLING® – Portes de baignoire et de douche
 Limitée de 5 ans
 SP2375, Série 5100, Série 5300, Série 5400, Série 6300, Série 6500
 Limitée de 3 ans
 Série 1500, Série 1900, Série 2200, Série 4600, Série 4700, Série 4800, Série 4900, Série 5900
 Limitée de 1 an
 Série 500, Série 600, Série 660, Série 670, Série 690, Série 950, Série 2300, Série 3100
 Selon la classification précisée ci-dessus, les portes de baignoire et de douche STERLING sont couvertes par une garantie limitée contre tout défaut de fabrication à partir de la date d'achat et pour la période de garantie indiquée pour le produit.
 Si un vice est découvert au cours d'une utilisation normale, Kohler Co. choisira, à sa discrétion, la réparation, le remplacement ou la rectification de l'appareil, après inspection par Kohler Co. durant la période susmentionnée. Si le remplacement est nécessaire, Kohler Co. n'est pas responsable des frais d'enlèvement ou d'installation. Les dommages causés par une manipulation incorrecte, une installation erronée ou un entretien non adéquat ne sont pas considérés comme étant des vices de fabrication, et ne sont pas couverts par la présente garantie. Cette garantie est valide pour l'acquéreur d'origine uniquement.
 Pour obtenir le service de garantie, contacter Sterling, par l'intermédiaire du plombier, centre de rénovation, revendeur ou distributeur ou bien par écrit à l'adresse suivante Sterling, Consumer Services, 444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044, 1-800-783-7546.
DANS LA MESURE PRÉVUE PAR LA LOI, TOUTES LES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS CELLES DE COMMERCIALITÉ ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT PAR LA PRÉSENTE REJETÉES. KOHLER CO. ET LE REVENDEUR DÉCLINENT PAR LES PRÉSENTES TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS. Certains états et provinces ne permettent pas de limite sur la durée de la garantie tacite, ni l'exclusion ou la limite des dommages particuliers, accessoires ou indirects, et, par conséquent, lesdites limites et exclusions peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous donne des droits juridiques particuliers. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.
Ceci constitue la garantie écrite exclusive de Kohler Co.

1166704-2-C

EE.UU./Canadá: 1-800-STERLING (1-800-783-7546)
México: 001-877-680-1310 SterlingPlumbing.com

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves. Daños previos a la instalación podrían ocasionar que el vidrio se quiebre en pedazos. Antes de hacer la instalación revise el vidrio y todas las piezas, para ver si presentan daños.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves. Si la instalación se hace de manera incorrecta, el vidrio podría quebrarse en pedazos. Siga todas las instrucciones de instalación.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves. No corte vidrio templado. El vidrio templado se quiebra en pedazos si se corta.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves. La puerta y los paneles laterales de la ducha pueden quebrarse en pedazos. Revise con regularidad el vidrio y todas las piezas para ver si presentan daños, si algo falta o si hay piezas sueltas.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves. Siempre utilice anteojos de seguridad al cortar o taladrar.

AVISO: No toque los bordes del vidrio templado con herramientas ni con ningún otro objeto duro. No ponga el vidrio templado sin marco directamente en el piso o en ninguna otra superficie dura.

¡IMPORTANTE! Deje este manual para el usuario final.

Lea estas instrucciones antes de utilizar o instalar este producto.


¡IMPORTANTE! No corte el carril superior a la misma longitud que el carril inferior.

Las paredes deben estar a menos de 3/8" (10 mm) de estar a plomo. Cubra el desagüe con cinta de enmascarar para evitar perder piezas pequeñas.

Siga las instrucciones de aplicación y de tiempo de secado del fabricante del sellador de silicona.

Para ver el cuidado, la limpieza y otra información visite www.sterlingplumbing.com/care-and-cleaning.

Herramientas requeridas

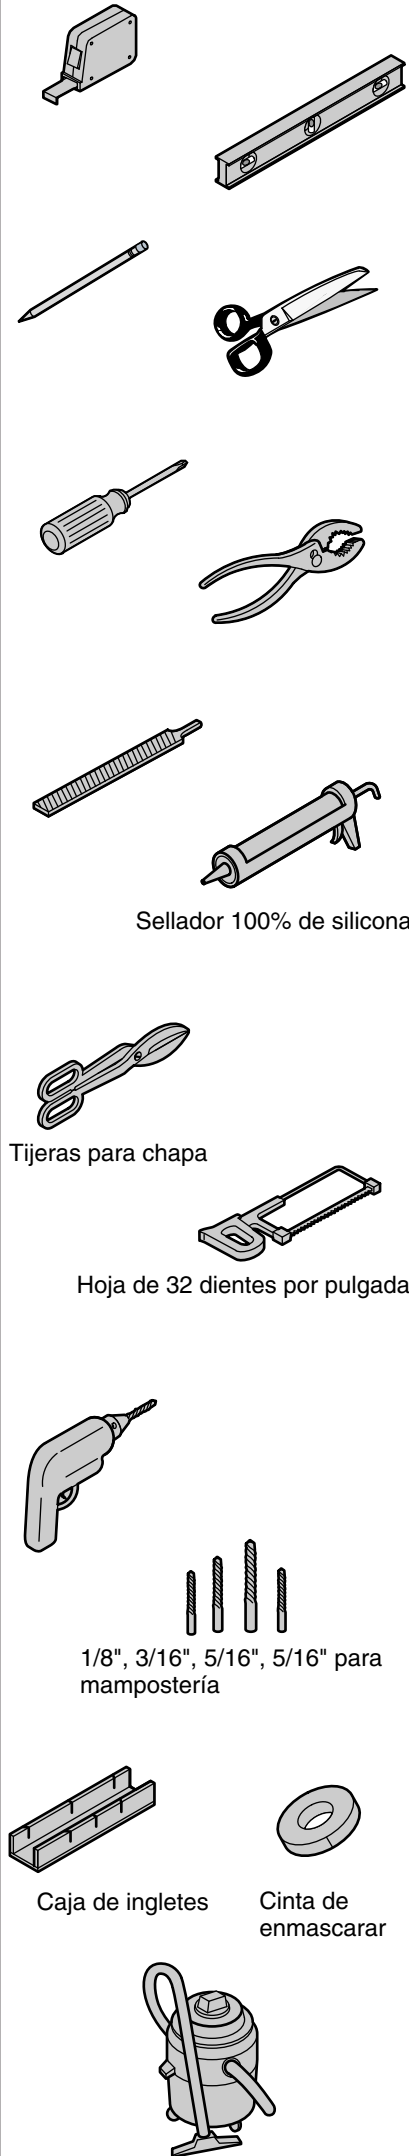

Identificación de piezas

1173290**
Paquete al vacío de herrajes

1173259**
Soporte y herrajes del toallero de barra

1173290**
Paquete al vacío de herrajes

1173259**
Soporte y herrajes del toallero de barra

1173290**
Paquete al vacío de herrajes

1173259**
Soporte y herrajes del toallero de barra


1173290**
Paquete al vacío de herrajes

1173259**
Soporte y herrajes del toallero de barra


1173290**
Paquete al vacío de herrajes

*Llame al Centro de Atención al Cliente para pedir piezas de repuesto.
**Se debe especificar el código del acabado/color con el pedido.
Guarde este documento para servicio futuro.
Apunte el número de modelo de la caja para referencia.


Número de modelo: _____

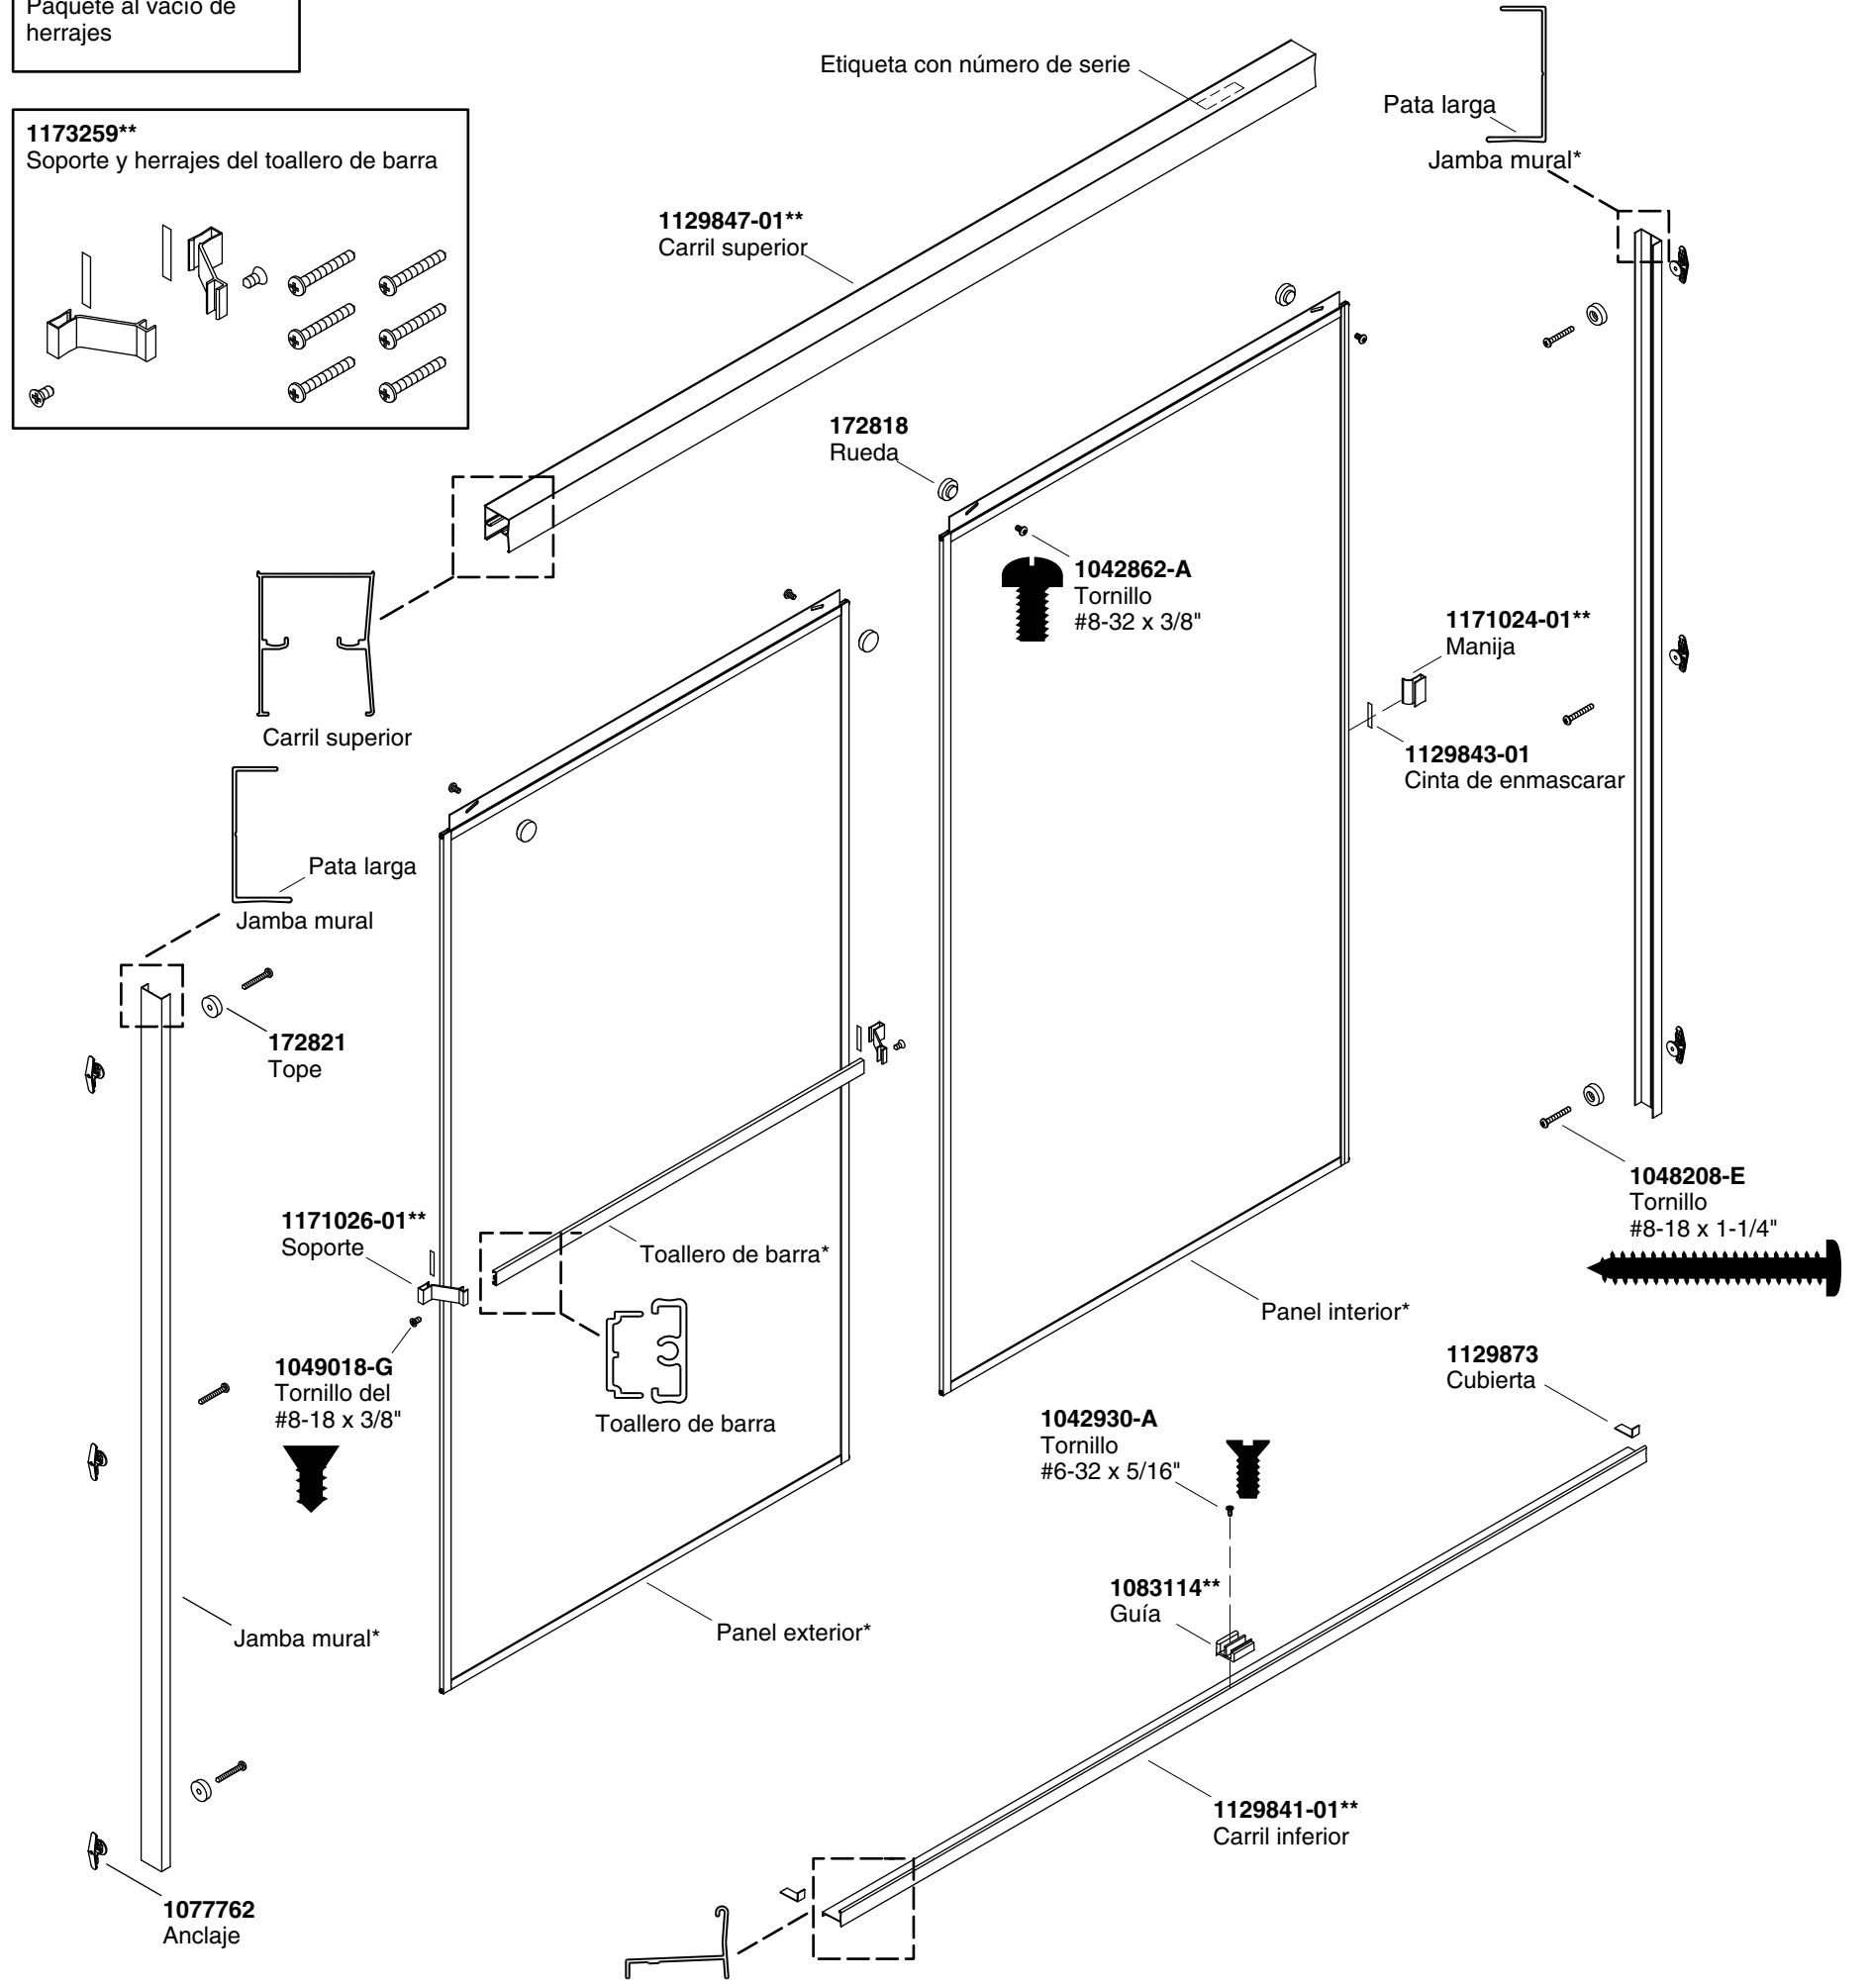


1 Mida la distancia "A." Reste 1/8" (3 mm) de la dimensión "A" y corte el carril inferior.

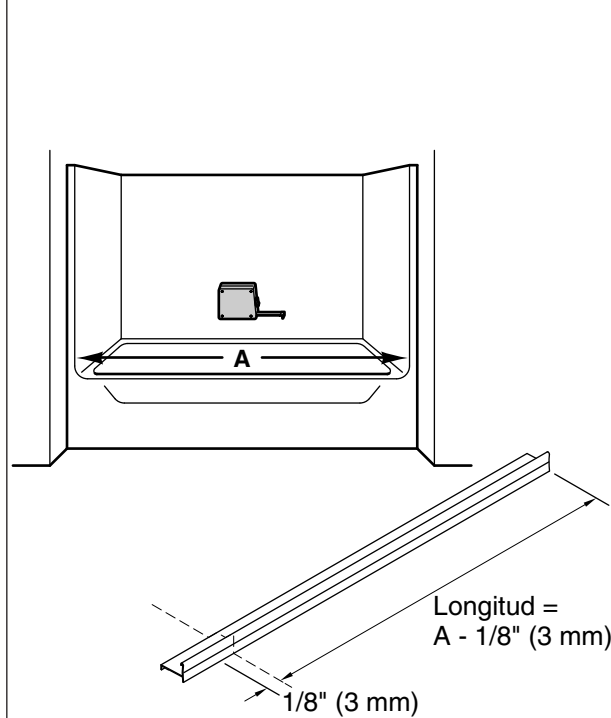


2 Lime los bordes del carril inferior para que se ajuste a las esquinas curvas de la ducha o de la bañera.

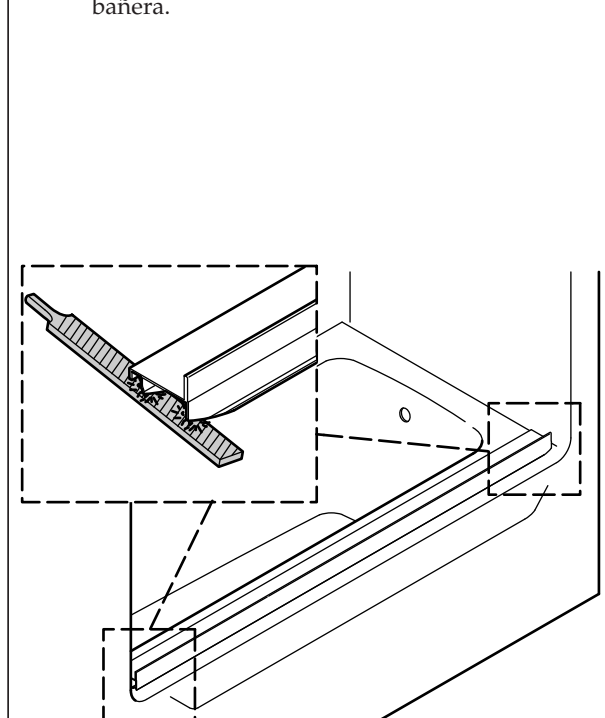


3 Mida y marque el centro exacto del carril inferior. Centre la guía y marque el orificio.

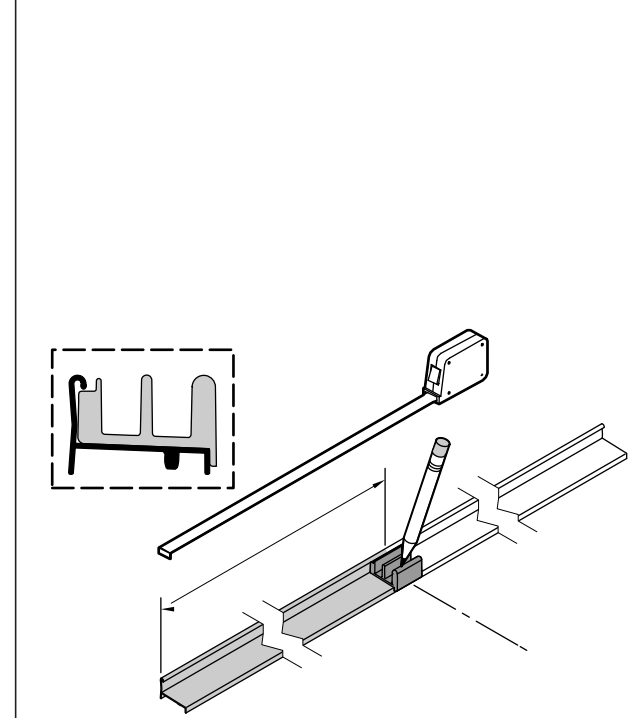


4 Taladre un orificio de 1/8" en el lugar marcado y fije la guía con un tornillo de cabeza plana #6-32 x 5/16".

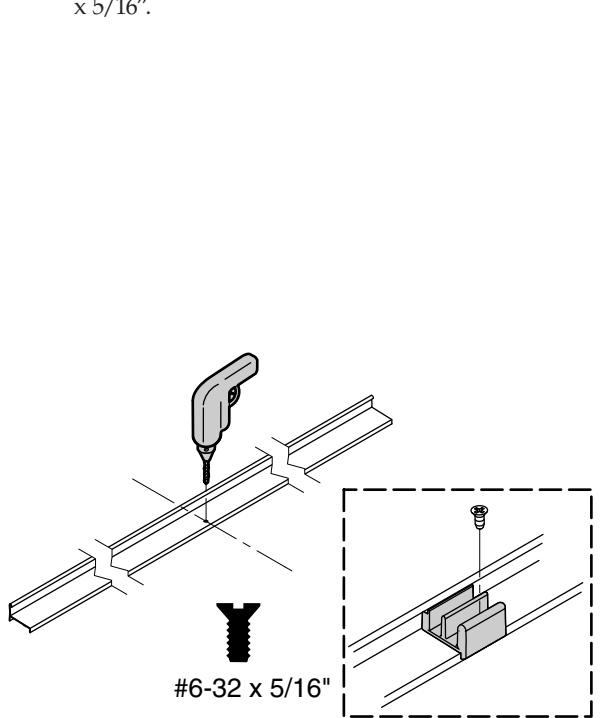


5 Centre el carril inferior en el reborde de la pata al exterior. Fijelo en su lugar con cinta de enmascarar y marque la posición.

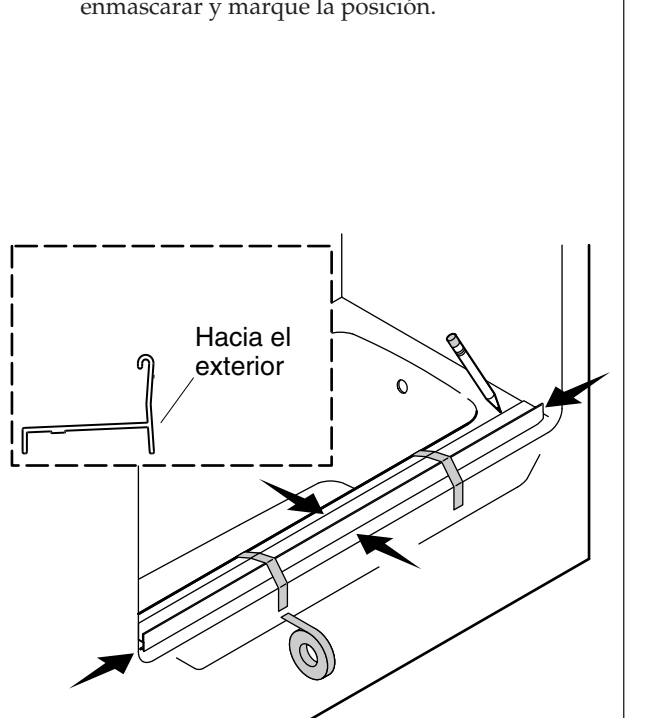


6 Coloque la jamba mural con el lado con la "ranura" hacia arriba. Taladre un orificio de 3/16" a 3" (76 mm) de cada extremo y uno en el centro entre los dos orificios.

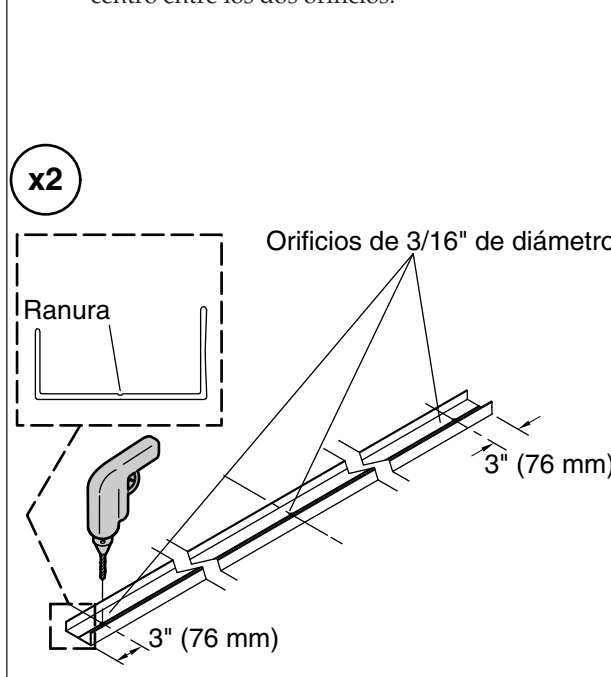


7 Coloque las jambas murales sobre el carril inferior. Recorte y lime los bordes inferiores para que el ajuste sea correcto.

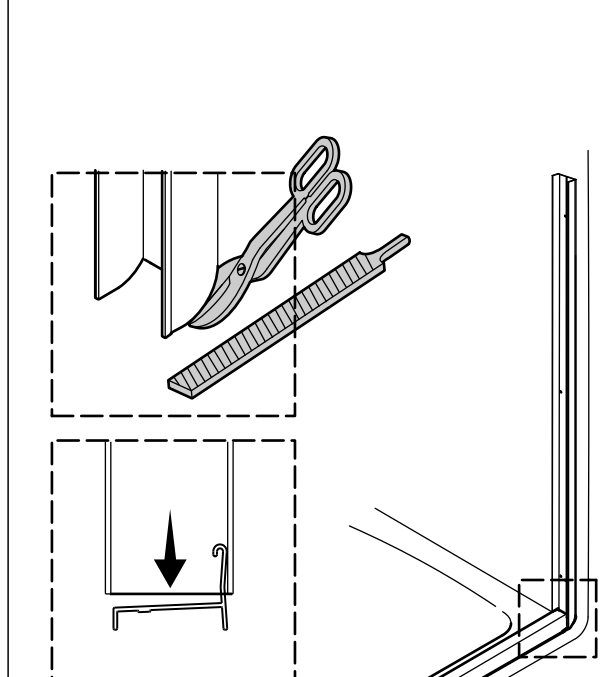


8 Coloque a plomo ambas jambas murales. Marque los orificios para tornillo.

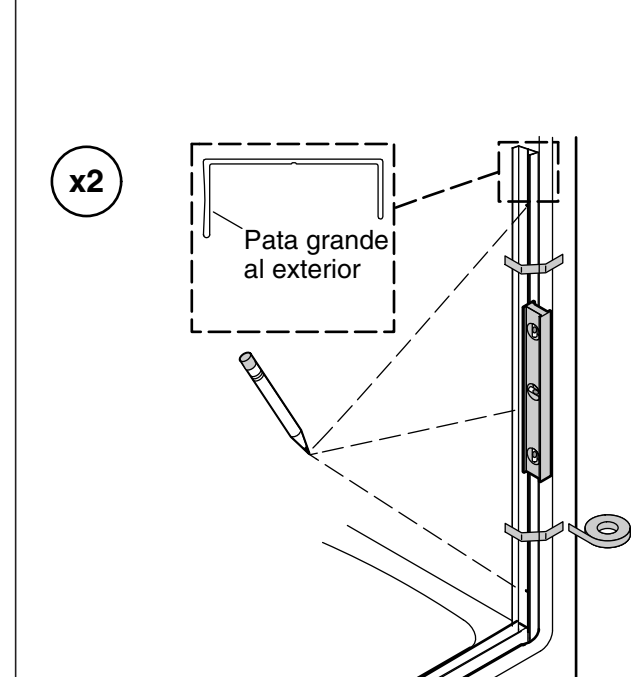

9 Taladre orificios de 5/16" e introduzca los anclajes.

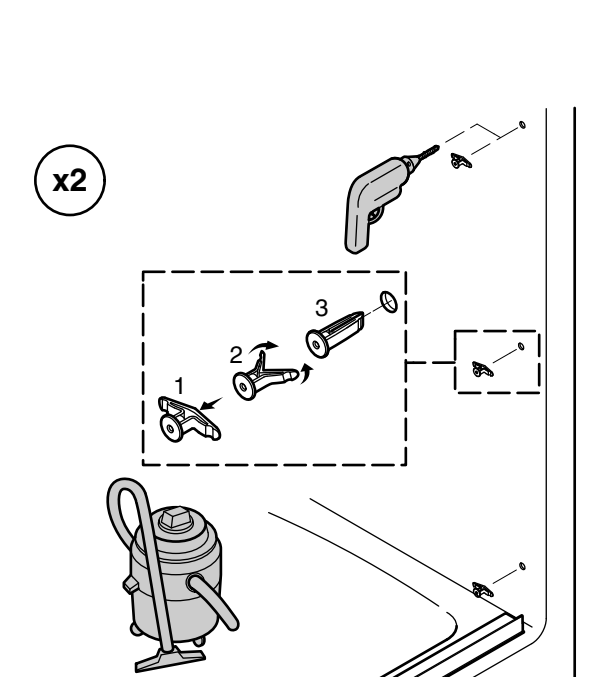

10 Fije ambas jambas murales con tornillos. Fije un tope en las ubicaciones superior e inferior.

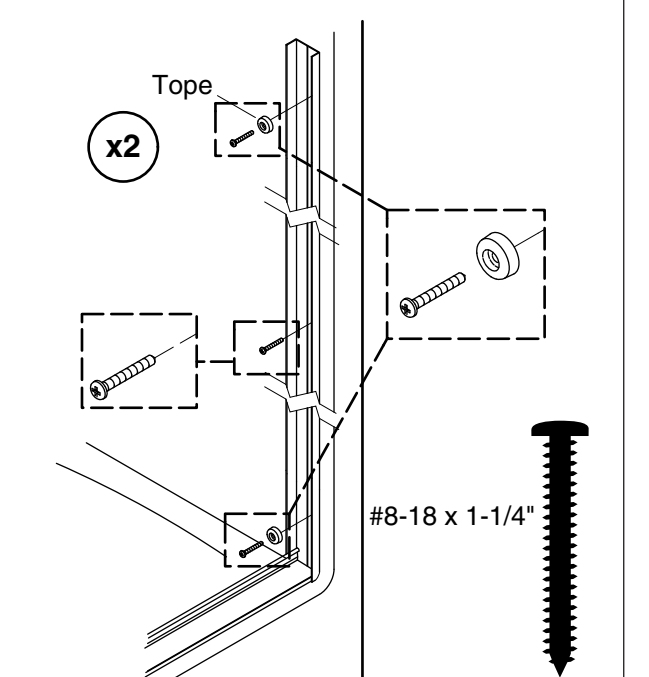

11 Mida la distancia "B" sobre las jambas. Reste 1/32" (1 mm) de la dimensión "B" y corte el carril superior.

Longitud = B - 1/32" (1 mm)

12 Coloque el carril superior sobre las jambas murales.

13 Ensamble las ruedas del panel interior.

Manga #8-32 x 3/8"
Lado áspero/con diseño (afuera de la ducha)

14 Ensamble las ruedas del panel exterior.

Manga #8-32 x 3/8"
Lado áspero/con diseño (afuera de la ducha)

15 Instale el panel interior.

Panel interior

16 Instale el panel exterior.

Panel exterior
Guía

17 Coloque el panel interior más cerca de la cabeza de ducha. Verifique la alineación.

Panel interior

18 Coloque las ruedas en el centro de la ranura para alinear los paneles de puerta, y luego haga los ajustes necesarios.

Bajar el vidrio
Elevar el vidrio
Rueda

19 Marque el centro de la puerta en el panel exterior. Aplique cinta de enmascarar a los soportes. Empuje los soportes en su lugar en las marcas.

Cinta de enmascarar

20 Fije el toallero de barra a los soportes. En el caso de barras de dos piezas, deslice las secciones de barra para juntarlas.

8-18 x 3/8"

21 Aplique cinta de enmascarar a la manija. Instale la manija en el centro del panel de la puerta. La manija debe estar de cara hacia dentro en los paneles interiores y hacia fuera en los paneles exteriores.

Manija

22 Selle entre el carril inferior y las jambas murales. Si lo desea, instale las tapas de los extremos para cubrir separaciones o cortes irregulares en el carril inferior.

Tapa final

23 Selle por el exterior a lo largo de las jambas murales y del carril inferior. Pegue el carril inferior con cinta de enmascarar a su lugar después de sellar. Selle alrededor del carril superior y de la pared.

24 Selle por el interior a lo largo de las jambas murales y donde se unen al carril inferior.

Guía para resolver problemas

Síntoma: Alineación	Acción recomendada
1. La parte superior del panel de la puerta está inclinada hacia el lado opuesto de la pared.	A. Retire el panel de puerta del carril superior y baje la rueda más cercana a la pared. Vea el paso 18.
2. La parte inferior del panel de la puerta está inclinada hacia el lado contrario de la pared.	A. Retire el panel de puerta del carril superior y suba la rueda que está más cerca de la pared. Vea el paso 18.
3. El panel de la puerta no toca el tope.	A. Determine si la parte superior o si la parte inferior del panel de puerta está más cercana a la pared, y luego ajuste la rueda más cercana a la pared.
Síntoma: Alineación	Acción recomendada
1. Carril inferior mal cortado o con corte sesgado.	A. Coloque la tapa de extremo sobre el extremo cortado en sesgo o mal cortado del carril inferior y sello. Vea el paso 22.
Síntoma: Fugas de agua	Acción recomendada
1. Se fuga agua entre los paneles.	A. Al ducharse, asegúrese de que el panel interior esté contra la pared donde está la cabeza de ducha.
2. Se fuga agua entre la jamba mural y el panel de la puerta.	A. Ajuste el panel de la puerta para que quede alineado con la jamba mural.
3. Se fuga agua por debajo del carril inferior.	A. Verifique que el sellador de silicona esté correctamente aplicado. Vea los pasos 22, 23 y 24. Aplique más sellador de silicona en el lugar de la fuga.
Síntoma: Funcionamiento (abrir/cerrar)	Acción recomendada
1. El panel exterior se mueve con dificultad.	A. Asegúrese de que haya una separación entre el carril inferior y el panel de la puerta. Si no hay una separación, baje las ruedas en las ranuras. B. Asegúrese de que el panel esté bien encajado sobre el carril inferior. Vea los pasos 16 y 18. C. Asegúrese de que las ruedas estén bien instaladas. Vea el paso 18. D. Limpie la suciedad que pueda haber en la ranura del carril superior.
2. El panel interior se mueve con dificultad.	A. Asegúrese de que haya una separación entre el carril inferior y el panel de la puerta. Si no hay una separación, baje las ruedas en las ranuras. B. Asegúrese de que las ruedas estén bien instaladas. Vea el paso 18. C. Limpie la suciedad que pueda haber en la ranura del carril superior.

Garantía de STERLING® - Puertas de bañera y ducha

Limitada de 5 años

SP2375, Serie 5100, Serie 5300, Serie 5400, Serie 6300, Serie 6500

Limitada de 3 años

Serie 1500, Serie 1900, Serie 2200, Serie 4600, Serie 4700, Serie 4800, Serie 4900, Serie 5900

Limitada de 1 año

Serie 500, Serie 600, Serie 660, Serie 670, Serie 690, Serie 950, Serie 2300, Serie 3100

De acuerdo a la clasificación arriba descrita, se garantiza que las puertas de bañeras y duchas STERLING están libres de defectos de fabricación dentro del periodo de tiempo de la garantía limitada del modelo específico a partir de la fecha de venta.

Kohler Co., a su criterio, reparará, rectificará o reemplazará una unidad en los casos en que la inspección realizada por Kohler Co. determine que dichos defectos ocurrieron durante el uso normal dentro del periodo de cobertura indicado anteriormente. Kohler Co. no se hace responsable de costos de desinstalación o instalación donde se reemplace el producto. Los daños que resulten de errores de manejo, instalación o mantenimiento inadecuado no serán considerados como defectos de fabricación y no estarán cubiertos por esta garantía. Esta garantía es válida únicamente para el comprador consumidor original.

Para obtener el servicio de garantía comuníquese con Sterling, a través de su contratista de plomería, centro de remodelación, mayorista o distribuidor, o llame o escriba a Sterling, Consumer Services, 444 Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044, 1-800-783-7546.

EN LA MEDIDA QUE LA LEY LO PERMITA, POR MEDIO DE LA PRESENTE SE DESCARGA RESPONSABILIDAD DE TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN USO DETERMINADO. KOHLER CO. Y EL VENDEDOR POR MEDIO DE LA PRESENTE DESCARGAN TODA RESPONSABILIDAD POR CONCEPTO DE DAÑOS PARTICULARES, INCIDENTALES O INDIRECTOS. Algunos estados/provincias no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o a la exclusión o limitación de daños particulares, incidentales o indirectos, por lo que estas limitaciones y exclusiones pueden no aplicar a su caso. Esta garantía le otorga ciertos derechos legales específicos. Además, usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado y provincia a provincia. **Esta es la garantía exclusiva por escrito de Kohler Co.**